



Данную инструкцию для вас
предоставила компания **Крунг**

SunStar®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Закрепочная швейная машина
серии SPS/E

Пуговичная швейная машина
серии SPS/E

Электронная закрепочная машина
(Часть руководства, относящаяся
к электронному управлению машиной)


Электронный пуговичный полуавтомат
(Часть руководства, относящаяся
к электронному управлению машиной)



- 1) Для правильного использования машины, внимательно прочтите руководство пользователя.
- 2) Храните данное руководство для справки в надежном месте с тем, чтобы воспользоваться им в случае нарушения функционирования или поломки машины.

MEE-061117

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.
www.promelectroavtomat.ru

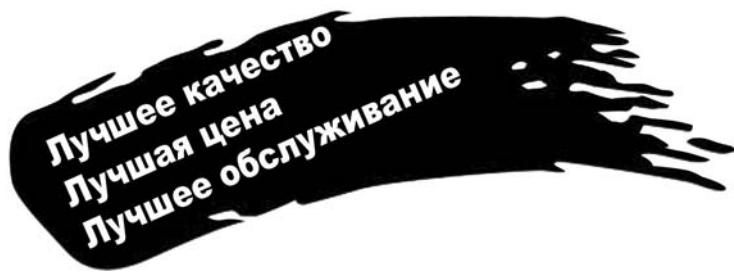

1. Благодарим вас за покупку нашей швейной машины. Основываясь на практическом многолетнем опыте, накопленном в производстве швейных машин, компания SUNSTAR создает швейные машины промышленного назначения, которые гарантированно удовлетворяют растущие потребности швейной индустрии за счет предложения разнообразных функций, отличного качества исполнения, высокой производительности, повышенного срока службы и более привлекательного дизайна.
2. Чтобы достичь максимальной эффективности, перед началом работы на швейной машине внимательно прочтите все инструкции, имеющиеся в данном руководстве.
3. Технические характеристики машины могут изменяться с целью расширения эксплуатационных качеств продукции (об изменениях заранее не сообщается).
4. Данная швейная машина создана, изготовлена и продана как промышленная.



SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.
www.promelectroavtomat.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗАКРЕПОЧНОЙ МАШИНЫ МОДЕЛИ S/M

1) Электронное устройство подъема прижимной лапки присоединяемого типа

SPS / E - BS1201 - H

- ① Система шаблонов Sunstar
- ② Серийная классификация E: типа прямой передачи (используется шаговый сервомотор)
- ③ Закрепочная швейная машина
BR: челнок с полным оборотом
BS: челнок с полуоборотом
- ④ Тип материала
H: для тяжелых материалов
M: для материалов средней толщины
L: для легких материалов
K: для трикотажа
M(HP): для средних материалов для средних материалов (устройство для за-крепления петель)

2) Типы пуговичных полуавтоматов

SPS / E - BS1202 - 01

- ① Система шаблонов Sunstar
- ② Серийная классификация E: типа прямой передачи (используется шаговый сервомотор)
- ③ Наименование модели пуговичного полуавтомата
BR: челнок с полным оборотом
BS: челнок с полуоборотом
- ④ Тип пуговиц
01: пуговицы малого размера (обдуватель механического типа)
02: пуговицы большого размера (обдуватель механического типа)
03: пуговицы малого и большого размера (обдуватель соленоидного типа)

Содержание

| | |
|---|-----------|
| 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ..... | 6 |
| 1-1) Перемещение машины..... | 6 |
| 1-2) Установка машины | 6 |
| 1-3) Ремонт машины | 6 |
| 1-4) Функционирование машины | 7 |
| 1-5) Устройства безопасности..... | 7 |
| 1-6) Расположение предупреждающего знака | 8 |
| 1-7) Содержание знака «Предостережение» | 8 |
| 2. СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКРЕПОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 9 |
| 3. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ | 10 |
| 3-1) Подключение электропитания..... | 10 |
| 3-2) Изменение напряжения..... | 11 |
| 3-3) Проверка СИД (светодиода) коробки управления..... | 11 |
| 4. РАБОТА ШАГОВОГО МОТОРА (обычного) | 12 |
| 4-1) Наименование функции и кнопок на операционной панели..... | 12 |
| 4-2) Установка данных позиции | 13 |
| 4-3) Проверка формы шаблона | 16 |
| 4-4) Процесс шитья | 16 |
| 4-5) Изменение шаблона шитья | 17 |
| 4-6) Наматывание нижней нити | 17 |
| 5. РАБОТА ШАГОВОГО МОТОРА (усовершенствованного) | 18 |
| 5-1) Программа пользователя | 18 |
| 5-2) Шитье при использовании функции комбинации..... | 19 |
| 5-3) Шитье с использованием счетчика нижней нити | 20 |
| 5-4) Меры предосторожности..... | 21 |
| 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАМЯТИ | 22 |
| 6-1) Функционирование переключателя памяти | 22 |
| 6-2) Пример настройки переключателя памяти | 22 |
| 6-3) Таблица функций переключателей памяти | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ/РЕМОНТ..... | 30 |
| 7-1) Очистка блока управления | 30 |
| 7-2) Замена предохранителя | 30 |
| 7-3) Проверка функционирования машины | 31 |
| 7-4) Другие функции..... | 35 |
| 7-5) Установка и замена ROM | 36 |
| 7-6) Загрузка шаблона из PDA (или PC) | 41 |
| 7-7) Загрузка шаблона из карты центрального файла (CF card)..... | 42 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК | 44 |
| 9. КАК ВЫБРАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ШИТЬЯ | 47 |
| 9-1) Серия BS(R)1201 | 47 |
| 9-2) Серия BS(R) 1202 | 48 |
| 10. ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО | 49 |

1

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ

Инструкция по технике безопасности в настоящем руководстве подразделяются на Опасность, Предупреждение и Предостережение.

Несоблюдение правил безопасности может привести к физическим травмам или механическим поломкам.

Опасность: Это указание необходимо строго соблюдать. В противном случае можно столкнуться с опасностью при установке, транспортировке и обслуживании швейных машин.

Предупреждение: Если вы обращаете внимание на данное предупреждение, то можете избежать получения травмы при работе с машиной.

Предостережение: Если вы обращаете внимание на данное предупреждение, то можете избежать ошибок при работе с машиной.

| | |
|---|--|
| 1-1) Перемещение машины  Опасность | <p>Швейные машины можно перемещать только персоналу, который полностью ознакомлен с правилами безопасности. При доставке машин следует соблюдать следующие инструкции:</p> <ul style="list-style-type: none">(а) Машину должны перемещать не менее двух человек.(б) В случае транспортировки машины рекомендуется вытереть на ее поверхности масло, чтобы предотвратить несчастные случаи. |
| 1-2) Установка машины  Предостережение | <p>Машина не будет работать надлежащим образом, если установлена в неправильном месте. Устанавливают машину при соблюдении следующих предварительных условий:</p> <ul style="list-style-type: none">(а) Распаковывают машину, начиная с ее верхней части и далее книзу. Будьте особенно внимательны в отношении гвоздей, которыми забит ящик.(б) Т.к нежелательно, чтобы машины подвергались загрязнению и коррозии под воздействием пыли и влаги, то поблизости необходимо устанавливать климатический контроллер и периодически очищать машину.(с) Швейная машина не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.(д) Обе стороны и задняя часть машины должны находиться на расстоянии не менее 50 см от стены, чтобы было достаточно места для проведения ее ремонта.(е) Машина не должна функционировать вблизи тех мест, в которых существует опасность взрыва, включая места, в которых используют в большом количестве разбрзгивающие вещества, например, аэрозоль или кислород, если конкретные действия, касающиеся операции, не гарантируют безопасности.(ф) Машина вследствие ее особенности не оснащена осветительными приборами, поэтому конечные пользователи должны сами организовать освещение на рабочем месте. <p>[Примечание]. Подробная информация об установке машины описана в п. 4.</p> |
| 1-3) Ремонт машины  Опасность | <p>Если машине требуется ремонт, то его должен проводить только уполномоченный инженер по выявлению неисправности, обученный в компании.</p> <ul style="list-style-type: none">(а) Перед тем, как приступить к ремонту или очистке машины, отключите ее от источника электропитания. Подождите 5 минут, пока машина полностью отключиться.(б) Запрещается модифицировать даже отдельную деталь машины без согласования с нашей компанией. Такие изменения могут сделать работу опасной.(с) В случае ремонта вы должны заменять запчасти только на стандартные запчасти нашей компании.(д) По окончании ремонта вы должны поставить снятую предохранительную крышку на место. |

1-4) Функционирование машины



Предупреждение

Серия закрепочных полуавтоматов предназначена для шитья по шаблонам на тканях и других аналогичных материалах промышленного назначения. При работе со швейной машиной пользователи должны соблюдать следующее:

- (a) Перед тем, как приступить к работе на машине, внимательно прочтите руководство пользователя.
- (b) Носите соответствующую рабочую одежду.
- (c) Во время работы на машине держите подальше ваши руки или части тела от работающих частей машины (например, иглы, челнока, пружины нитепрятывателя, шкива и т.п.).
- (d) Во время работы машины не снимайте предохранительную крышку и защитные пластины.
- (e) Обеспечьте заземление машины.
- (f) Перед тем как открыть электрическую коробку, например, распределительный блок, убедитесь, что источник электропитания отключен, и выключатель находится в положении «выкл.»
- (g) Во время заправки нити или перед проверкой после осуществления шитья убедитесь в том, что машина остановлена.
- (h) Не включайте электропитание машины, когда ваша нога находится на педали.
- (i) Используйте штепсельную розетку, которая соответствует мотору машины.
- (j) По возможности, машина не должна подвергаться воздействию источника сильных электронных волн, таких, как, высокочастотного сварочного аппарата.
- (k) Будьте внимательны при опускания прижимной лапки. В противном случае при опробировании можно поранить палец или руку.



Предупреждение


- 1) Во время работы на машине следите за тем, чтобы крышка находилась на месте. Иначе можно повредить ремень или порезать палец.
- 2) Перед проверкой или регулировкой машины, убедитесь, что электропитание отключено.

1-5) Устройства безопасности




Предупреждение

- (a) Знак безопасности: Он предупреждает о соблюдении безопасности во время работы машины.
- (b) Крышка нитепрятывателя: предохраняет части тела оператора от касания рычага нитепрятывателя.
- (c) Крышка мотора: устройство, предохраняющее от возникновения несчастных случаев во время вращения мотора.
- (d) Табличка с указанием мощности: На ней указываются меры, предотвращающие удар электрическим током (Напряжение и частота).
- (e) Устройство, защищающее пальцы: предохраняет пальцы от контакта с иглой.
- (f) Предохранительная пластина: Защищает глаза от осколков иглы.

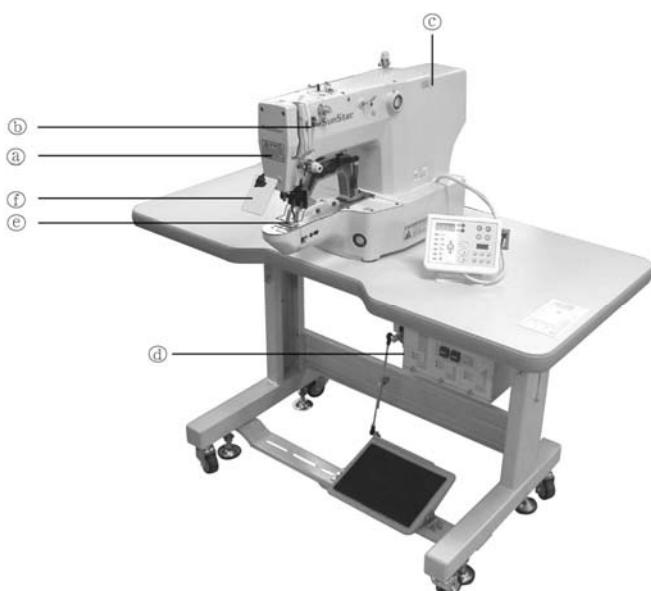

1-6) Расположение предупреждающего знака

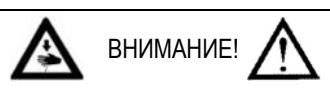

ВНИМАНИЕ!




Не работайте на машине без устройства предохранения пальцев и предохранительных устройств. Перед протягиванием нити, замены шпульки и иглы, очисткой и т.д. отключайте электропитание машины.

Знак «Caution» (Предостережение) размещен на машине в целях безопасности.

Перед тем, как приступить к работе, прочтите внимательно инструкции по мерам предосторожности.

Расположение знака предупреждения

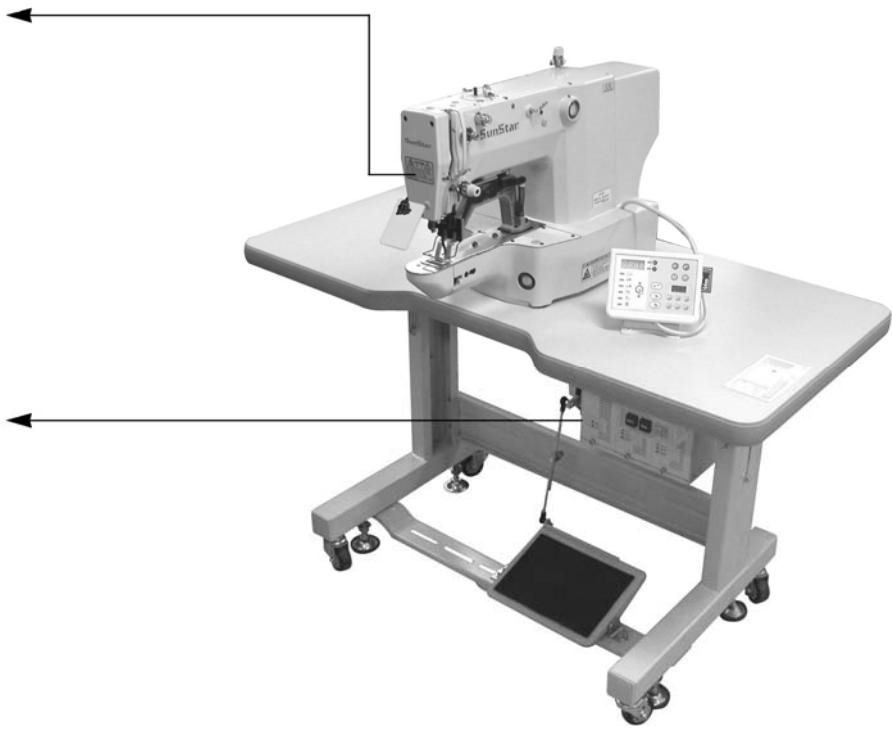

**1-7) Содержание знака «Caution»
(Предостережение!)**



Предупреждение

Предупреждение

1)



ВНИМАНИЕ!



Не работайте на машине без устройства предохранения пальцев и предохранительных устройств. Перед протягиванием нити, замены шпульки и иглы, очисткой и т.д. отключайте электропитание машины.

2)



ВНИМАНИЕ!



Опасное напряжение вызывает риск получения электротравмы.
После отключения от сети питания и выдергивания сетевого шнура подождите примерно 360 секунд перед тем, как открывать данную крышку.

2

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКРЕПОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

| Модель | BS(BR)1201 Н | BS(BR)1201 М | BS(BR)1201 Л | BS(BR)1201 К | BS(BR)1201V(HP) |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------|---|
| Используемые материалы | Тяжелые | Обычные | Легкие | Трикотаж | Обычного назначения (устройство фиксирования отверстия) |
| Поле шитья | Х: 40 мм Y: 20 мм | | | | |
| Макс. скорость | 3200 с/мин (макс.) | | 2500 с/мин (макс.) | | 3200 с/мин (макс.) |
| Ширина стежка | 0.05 ~ 10 мм | | | | |
| Игла | DP×17 #19 | DP×5 #16 | DP×5 #11 | DP×5 # 16 | |
| Челнок | Стандартный качающийся челнок | | | | |
| Высота расположения прижимной лапки | Макс. 17 мм | | | | |
| Устройство обрезки нити | ★ | | | | |
| Обдуватель | ★ | | | | |
| Счетчик длины нижней нити | ★ | | | | |
| Память | P-ROM (постоянно запоминающее устройство) | | | | |
| Челнок | Полувращающийся стандартный челнок (Челнок, вращающийся во всех направлениях) | | | | |
| Предел макс. скорости | До 100-3200 об/мин с внешним переключением | | | | |
| Ход игловодителя | 41,2 мм | | | | |
| Шаблоны, установленные по умолчанию | 32 шаблона | | | | |
| Макс. кол-во шаблонов | 99 шаблонов (по умолчанию 32 + 67 дополнительных) | | | | |
| Макс. кол-во стежков | 10 000 стежков (макс.) | | | | |
| Границы шкалы | 20 – 200 % (регулируется 1 %) | | | | |
| Технические характеристики мотора | Сервомотор переменного тока 550 Вт (стандартная мощность: 600 Вт) | | | | |
| Система привода | Импульсный мотор | | | | |
| Оптимальная температура | 5° С – 40° С | | | | |
| Оптимальная влажность | 20% – 80% | | | | |
| Мощность | Однофазный: 100-240 В, трехфазный: 200 – 440 В, 50/60 Гц | | | | |

3

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ

3-1) Подключение электропитания

■ Напряжение

Сила напряжения указана на электрической вилке в соответствии с табличкой:

Электрическая спецификация настоящей машины указана под знаком V

(1-фазный)

(3-фазный)

110 В 120В 220В 240В 220В 240В

1. Не используйте машину при другом напряжении

2. Перед заменой напряжения прочтите раздел «Изменение электрического напряжения»

■ Однофазное соединение (100 В, 110 В, 120 В, 200 В, 220 В, 240 В)

■ Трехфазное соединение (200 В, 220 В, 240 В, 380 В)



Внимание!

В случае использования 3-фазного напряжения 380 В необходимо устанавливать дополнительную трансформаторную коробку на столе (при размещении заказа указывайте ее).


3-2) Изменение напряжения

- При изменении входного напряжения используют ИСП (импульсный источник питания) для поддержания постоянного напряжения.
- Машина устанавливает систему свободного напряжения. Используют соединитель напряжения, чтобы установить статус напряжения платы основного вала при 110 В или 220 В в соответствии со входным напряжением.



Внимание!


Неправильная установка соединителя напряжения может повредить блок управления.

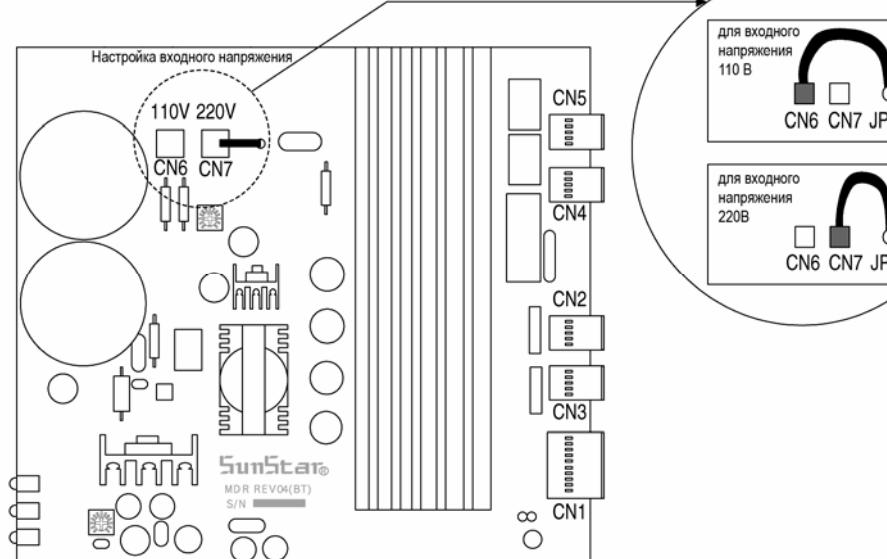

3-3) Проверка СИД (светодиода) коробки управления

- СИД отображает статус источника электропитания для каждой платы. Поэтому, если возникают проблемы, то легко определить, где конкретно они возникли.

1. Серия Е

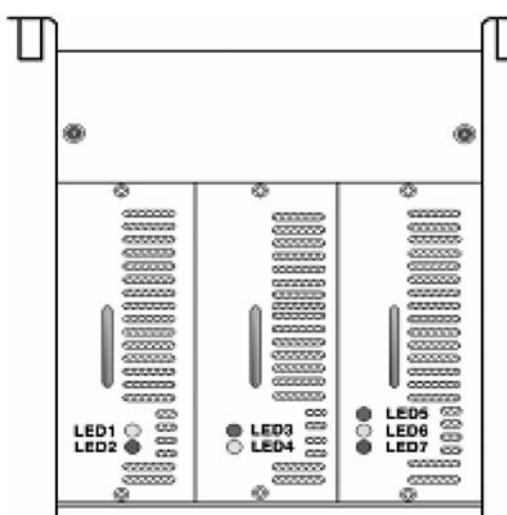


| СИД | Статус источника электропитания | СИД | Статус источника электропитания |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| СИД1 | Цифровая плата + 5В входн. | СИД5 | Плата осн. мотора 220 В входн. |
| СИД2 | Цифровая плата + 12В входн. | СИД6 | Плата осн. мотора + 5 В входн. |
| СИД3 | Плата шагового мотора + 5 В входн. | СИД7 | Плата осн. мотора + 12 В входн. |
| СИД4 | Плата шагового мотора + 48 В входн. | | |


4

РАБОТА ШАГОВОГО МОТОРА (Обычного)

4-1) Наименование функции и кнопок на операционной панели

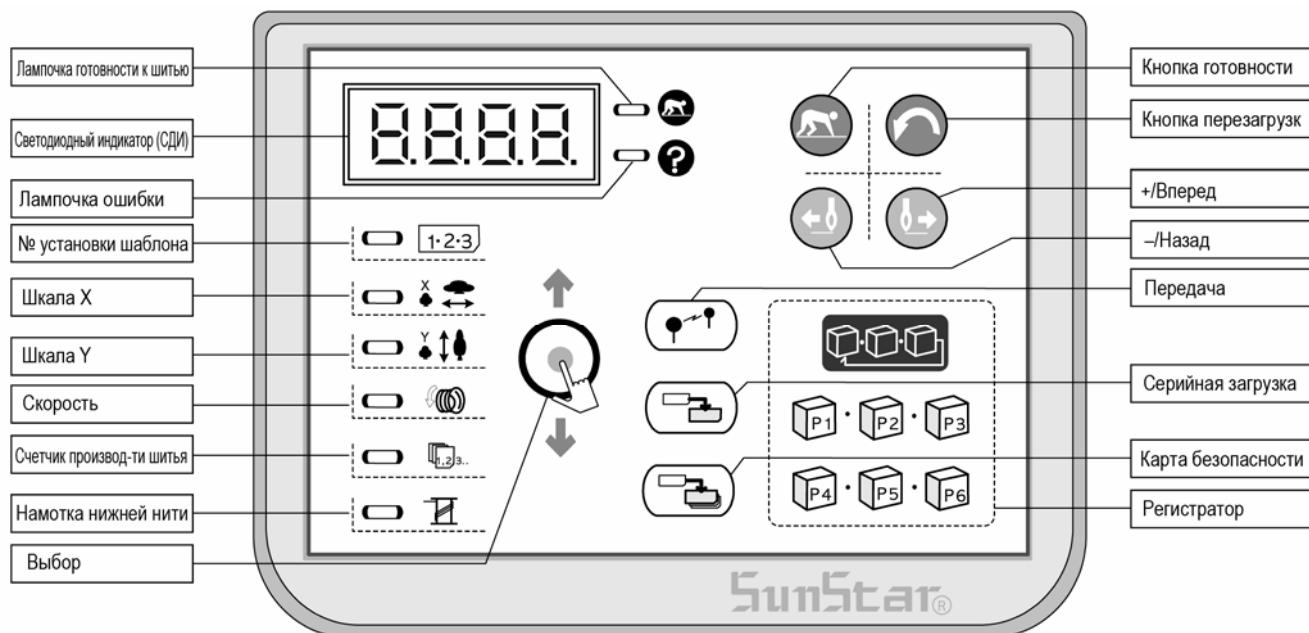

* При включении в сеть отображается предыдущий номер шаблона.
Обратите внимание на следующие функции СИД и кнопки.

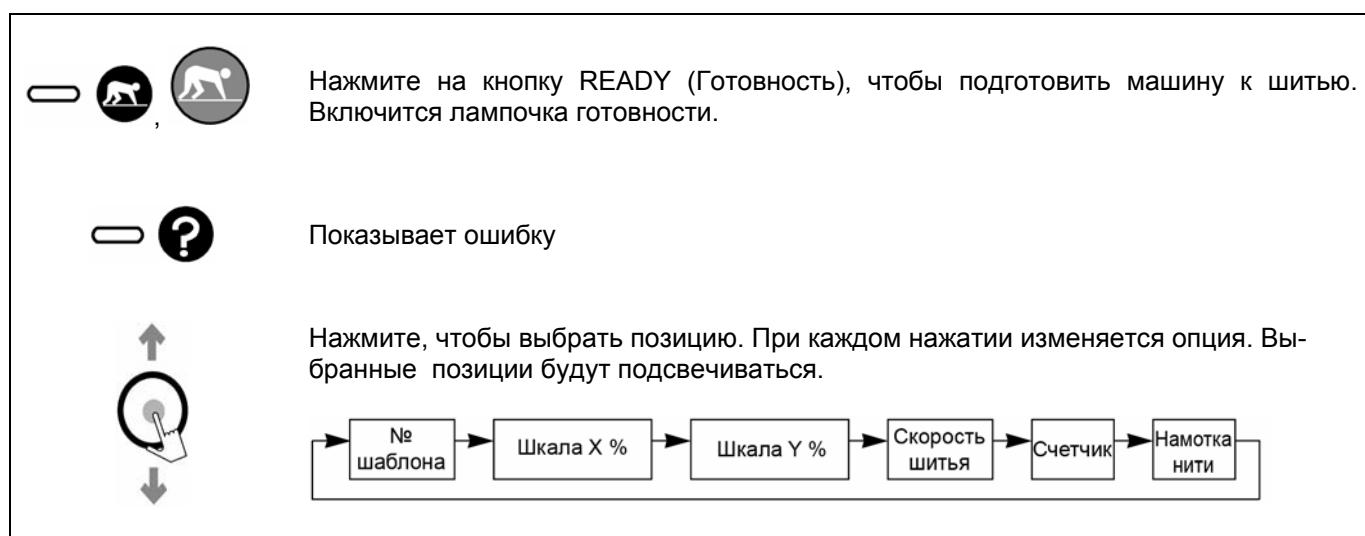



Нажмите здесь, чтобы машина вернулась к значению, установленному по умолчанию.



Нажмите здесь, чтобы увеличить/уменьшить установленное значение или чтобы переместить игловодитель вперед или назад.



P1 · P2 · P3

P4 · P5 · P6

Вызывают определенный шаблон одним нажатием.




Внимание!

- 1) Для типа мотора прямой передачи, если головка машины опущена сбоку тогда, когда включено питание, то на дисплее высвечивается «oPEn». Если в это время включена кнопка READY, то при нажатии на педаль операция шитья не начинается.
- 2) Если головка машины опущена сбоку во время шитья, то «oPEn» не отображается до тех пор, пока шитье не закончится.

4-2) Установка данных позиции


Вы можете установить каждую позицию в следующем порядке:

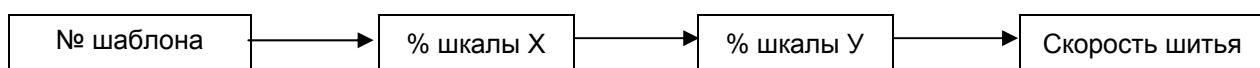

A. Включите электропитание.


Отобразится позиция «№ шаблона» и появится № предыдущего шаблона.

B. Установите номер шаблона.

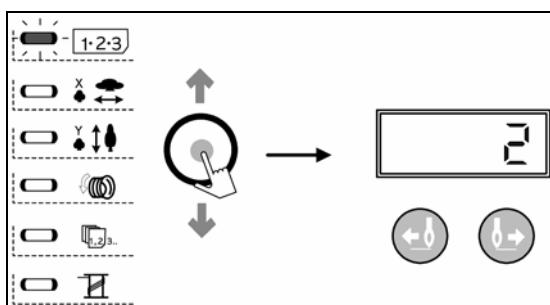


- 1) Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы на дисплее отобразился номер.
- 2) Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), **-/BACK** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «2» (номер настройки 2).
※ Обратитесь к перечню программы.

C. Установка % шкалы X

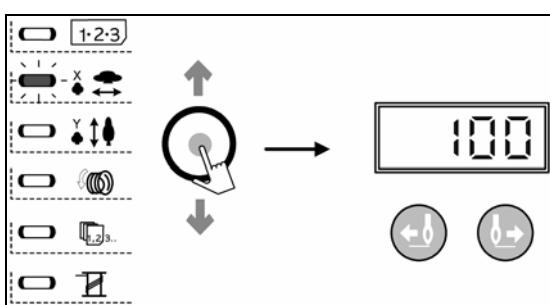

- 1) Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы на дисплее отобразилась позиция «X-Scale» (Шкала X).
- 2) Нажмите на кнопки **+/FORWARD** (Вперед), **-/BACK** (Назад), чтобы выбрать в пределах 20% – 200 %.


D. Установка % шкалы Y

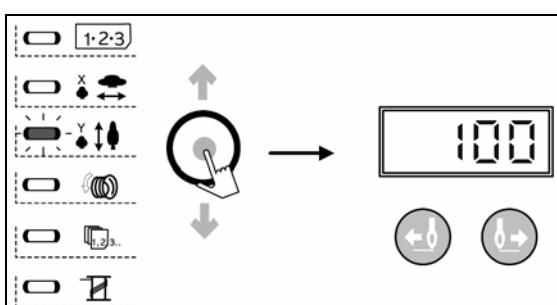

- 1) Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы на дисплее отобразилась позиция «Y-Scale» (Шкала Y).
- 2) Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), **-/BACK** (Назад), чтобы выбрать в пределах 20% – 200 %.


E. Установка высоты подъема прижимной лапки

a. Регулирование величины подъема

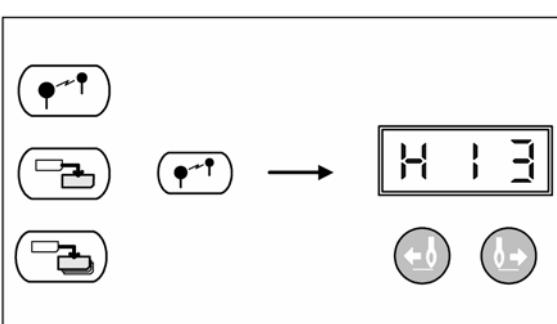


- 1) Нажмите на кнопку **Communication ready**, чтобы отобразить высоту подъема прижимной лапки, когда она поднимается.
- 2) Установите высоту в пределах H 10 – H 17, нажав на кнопки **+/FORWARD** (Вперед), **-/BACK** (Назад).
- 3) Нажмите на кнопку **READY**, чтобы сохранить в памяти измененные значения и вернуть машину в режим готовности.

b. Регулирование величины опускания

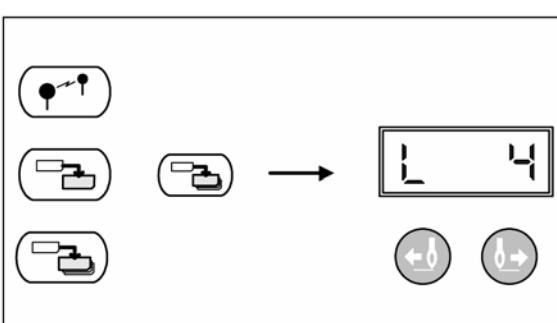


- 1) Нажмите на кнопку **CF card download**, чтобы отобразить высоту прижимной лапки, когда она опускается.
- 2) Установите высоту в пределах L 1 – L 17, нажав на кнопки **+/FORWARD** (Вперед), **-/BACK** (Назад).
- 3) Нажмите на кнопку **READY**, чтобы сохранить в памяти измененные значения и вернуть машину в режим готовности.

F. Установка скорости шитья

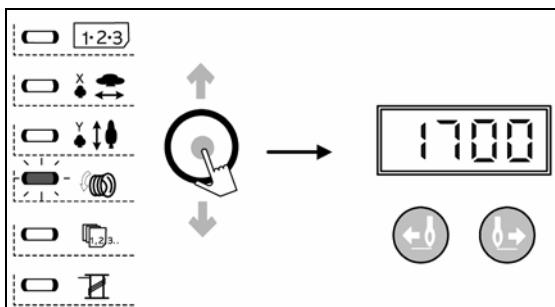


- 1) Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы на дисплее отобразилась позиция «Speed» (Скорость).
- 2) Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), **-/BACK** (Назад), чтобы установить скорость на 1700.

G. Установка «ГОТОВО»

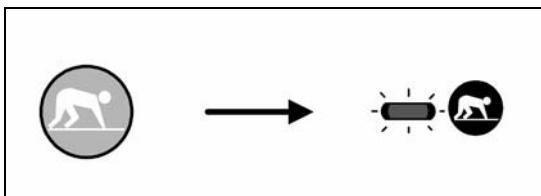

- 1) Нажмите на кнопку **READY**.
- 2) Пластина прижимной лапки переместится/поднимется и выветрится **READY**. Машина включится в резервном режиме.
※ Вы можете нажать на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы подтвердить установку.

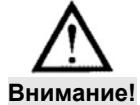

Внимание!

Перед запуском машины проверьте номер шаблона.


- 1) Если нажата кнопка «READY» (Готовность) с номером шаблона «0» (статус по умолчанию), машина вернется назад в свое первоначальное положение. Используйте это, чтобы проверить начальное положение машины.
- 2) Если вы выбираете шаблон, который не содержит никаких данных, появится «Er01». Выберите другой шаблон.

4-3) Проверка формы шаблона




Внимание!

- 1) После выбора номера шаблона обязательно проверьте форму шаблона. Если шаблон выходит за границы перемещения пластиинки прижимной лапки, иглы во время шитья, то это может привести к серьезным проблемам, например, поломке иглы.
- 2) Не нажмите 2-ю ступень педали при проверке формы шаблона. Может начаться операция шитья.

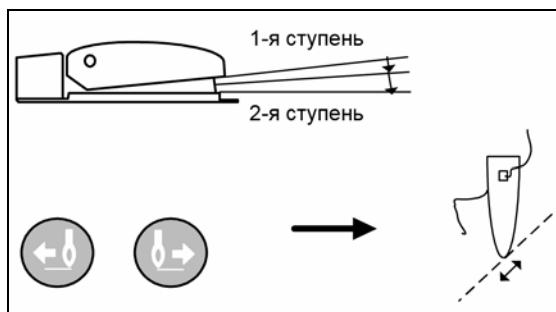


- 1) В положении «READY» (Готовность) нажмите на 1-ю ступень педали, чтобы опустилась пластина прижимной лапки.
 - 2) При каждом нажатии кнопок **+/FORWARD** (Вперед) или **-/BACK** (Назад) пластина прижимной лапки перемещается на один стежок. Непрерывным нажатием на кнопки пластина движется непрерывно.
 - 3) Нажмите на кнопку **RESET** (Перенастройка), чтобы игла установилась в исходной точке. Пластина прижимной лапки поднимется.
- ◀ Предупреждение ►
Уберите ногу с педали, когда начинает двигаться игла (даже если на один стежок).

4-4) Процесс шитья

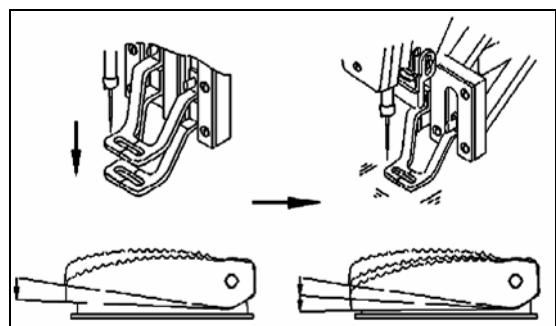


- 1) Поместите рабочий материал на пластину прижимной лапки.
- 2) Нажмите на 1-ю ступень педали, чтобы опустилась пластина прижимной лапки. И уберите ногу с педали, чтобы ее поднять.
- 3) Нажмите на 1-ю ступень педали с опущенной пластины прижимной лапки и процесс шитья начнется.
- 4) Когда процесс шитья завершится, пластина прижимной лапки поднимется и вернется в исходную точку шитья.

- Соединение переключателя 2-й ступени педали

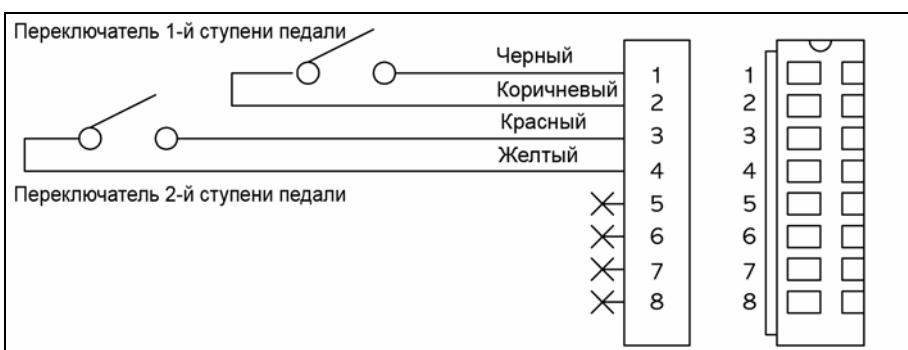

- Нажатие на 1-ю ступень педали: функция зажима
- Нажатие на 2-ю ступень педали: функция начала шитья

4-5) Изменение шаблона шитья

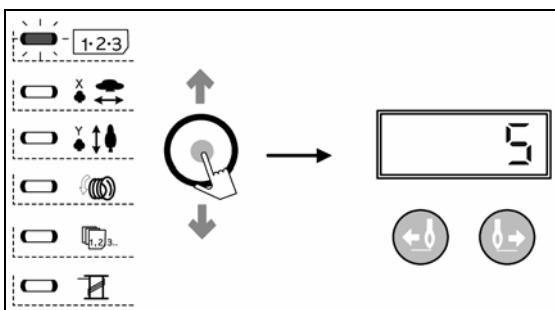

- 1) Нажмите на кнопку **READY** (Готовность) (лампочка READY выключится).
- 2) Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы на дисплее отобразилось «NO».
- 3) Установите позиции (B) – (F) в п. 4-2 и перейдите к позиции проверки формы шаблона.

4-6) Наматывание нижней нити

A. Наматывание нижней нити во время шитья.




Вставьте нить, как показано на рис. и намотайте нижнюю нить.

B. Наматывание только нижней нити



Внимание!

Во время наматывания нижней нити пластина подачи не движется, а нить движется. Поэтому следите за тем, чтобы под иглой не было никакого предмета во время наматывания нити.

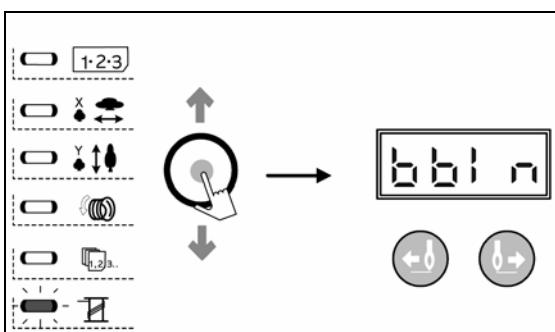

- 1) Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы выбрать позицию «WINDER» (Механизм намотки).
※ Если включена кнопка **READY** (Готовность), то WINDER (Механизм намотки) выбрать нельзя.
- 2) Нажмите на кнопку **READY**.
- 3) Нажмите переключатель педали на 2-ю ступень. Механизм намотки шпульки начнет наматывать нить.
- 4) Нажмите переключатель педали на 2-ю ступень еще раз. Намотка нити прекратится.
- 5) Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы завершить наматывание нити.

◀ Внимание ▶

Если вы используете фиксирующее устройство с отверстием и переключите на режим намотки шпульки нажмете на «READY», то точечное отверстие опустится вниз и прижимная лапка вернется в исходное положение.

5

РАБОТА ШАГОВОГО МОТОРА (усовершенствованного)

5-1) Программа пользователя

Вы можете регистрировать и использовать 26 различных программ (P1-P26) в качестве программ пользователя.


26 программ могут содержать следующую информацию: номер шаблона, % шкалы X, % шкалы Y и скорость шитья. Для вас будет удобно повторно подтверждать используемые шаблоны в программе пользователя.

(1) Регистрирование программы пользователя

Пример. Регистрирование следующей настройки как P1.

Номер шаблона 3
 % шкалы X: 50 %
 % шкалы Y: 80 %
 Максимальный предел скорости: 1800 ст/мин

- A. Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбрать) и включите питание. → **P---**
- B. Нажмите на **P1**. → **P01-**
- C. Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбрать), чтобы на дисплее отобразился номер позиций.
 Нажмите на **+/FORWARD** (Вперед), **/BACK** (Назад), чтобы установить номер шаблона на 3. → **3**
- D. Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбрать) и используйте кнопки **+/FORWARD** (Вперед), **/BACK** (Назад), чтобы установить % шкалы X на «50 %» и % шкалы Y на «80 %» и предел максимальной скорости на «1800 ст/мин».
- E. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы закончить регистрацию.
 * Чтобы зарегистрировать P2-P26, нажмите на P2-P26 в п. В (указанном выше) и продолжите остальные процедуры.
- F. По завершении регистрации, выключите электропитание и включите его вновь.

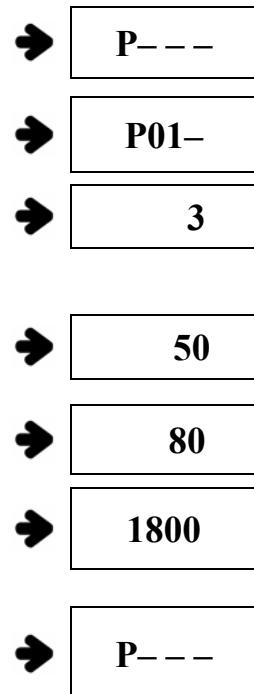

(2) Выбор программы пользователя

| № рег. | Кнопка(и) |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|
| P01 | P1 | P08 | P1 + P3 | P15 | P2 + P6 | P22 | P1 + P2 + P3 |
| P02 | P2 | P09 | P1 + P4 | P16 | P3 + P4 | P23 | P1 + P2 + P4 |
| P03 | P3 | P10 | P1 + P5 | P17 | P3 + P5 | P24 | P1 + P2 + P5 |
| P04 | P4 | P11 | P1 + P6 | P18 | P3 + P6 | P25 | P1 + P2 + P6 |
| P05 | P5 | P12 | P2 + P6 | P19 | P4 + P5 | P26 | P4 + P5 + P6 |
| P06 | P6 | P13 | P2 + P4 | P20 | P4 + P6 | | |
| P07 | P1 + P2 | P14 | P2 + P5 | P21 | P5 + P6 | | |




Внимание!

По умолчанию P1-P26 содержат информацию о номере шаблона, 100 % шкалы X и Y, и скорость 1500 об/мин. При просмотре номеров шаблона с помощью полосы прокрутки на дисплее P1-P26 не отображается. Установите номер шаблона «0» как в п. С вышеуказанных процедур.

(3) Операция шитья

Пример) Осуществляйте шитье в соответствии с Р1, а затем в соответствии с Р3.

- A. Включите электропитание.
 - B. Нажмите на **P1**.
 - C. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность). Лампочки READY включится и пластина подачи переместится и поднимется.
 - D. Проверьте форму шаблона (см. раздел «Проверка формы шаблона»).
 - E. После этого вы можете приступать к шитью.
 - F. По завершении шитья нажмите на **P3**. Пластина подачи начнет поиск исходного положения и переместится в точку начала шитья.
(Вы можете изменить шаблон с помощью короткой кнопки (нажать один раз) даже, когда лампочка READY включена).
 - G. Выполните D и F вышеуказанных процедур.
- ※ При изменении шаблона с использованием **+/FORWARD** (Вперед)/ или **-/BACK** (Назад) на дисплее отобразится Р1-Р26.

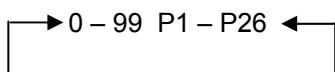

Незарегистрированные программы на дисплее отображаться не будут.

5-2) Шитье при использовании функции комбинации

Вы можете просмотреть список всех ранее зарегистрированных программ (Р1-Р26) в Cnb1 и Cnb2 и изменить шаблон в порядке списка программ.

- ※ Максимальное число комбинаций программ, которые вы можете регистрировать в Cnb1 и Cnb2 – 30 программ.

(1) Регистрация комбинаций программ

Пример. Объедините Р1, Р2 и Р3 (в таком порядке) и зарегистрируйте комбинацию в Cnb1.

- A. Включите электропитание, нажав на **P1** и **SELECT**.
- B. Нажмите на **SELECT**, а затем на **P1**.
- C. Нажмите на **SELECT**, а затем на **P2**.
- D. Нажмите на **SELECT**, а затем на **P3**.
- E. Нажмите на **READY**, чтобы завершить регистрацию.
- F. Выключите электропитание, а затем включите вновь.

- ➔ **Cnb1**
- ➔ **01.01**
- ➔ **02.02**
- ➔ **03.03**
- ➔ **Cnb1**

- ※ Чтобы зарегистрировать в Cnb2, нажмите **P2** и **SELECT** в п. А вышеуказанной процедуры.




Внимание!

Шаблоны, которые не зарегистрированы с помощью кнопок (Р1-Р26), не могут быть скомбинированы.

(2) Операция шитья

- A. Включите электропитание.
- B. Изменяют номер шаблона, нажатием на кнопку +/FORWARD (Вперед) или +/BACK (Назад). При каждом нажатии номер шаблона будет изменяться так, как показано ниже.

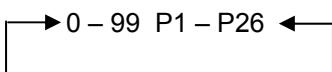

- * Незарегистрированные P1-P26 и Cnb1-Cnb2, на дисплее не отображаются.
- C. После того, как вы нажмете на кнопку **READY** (Готовность), загорится лампочка готовности и игольная пластина переместится и пойдет вверх.
- D. Проверьте форму шаблона и начните шитье.
- E. Этапы шитья формируются в соответствии с комбинациями. По завершении каждого цикла шитье возвращается в начальную стадию. Шитье будет осуществляться повторно.
- * ① Если вам нужно перейти к предыдущему или следующему шаблону, нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед) или **+/BACK** (Назад), тогда, когда горит лампочка **READY** (Готовность). Номера шаблонов будут изменяться, и игольная пластина переместится в начальную точку.
- * ② P1-P26 в Cnb1-Cnb2 будут изменяться, если были изменены шаблоны в P1-P26 в Cnb1-Cnb2.
- * ③ Проверьте каждую форму шаблона (см. раздел «Проверка формы шаблона»).
- * ④ Машина автоматически перейдет к следующему шаблону в пределах комбинации (например, Cnb1).



Внимание!

Если вы аннулируете **READY** и нажмете **RESET** во время шитья конкретной комбинации, вы вернетесь в начальное состояние выбранной комбинации.



Внимание!

По умолчанию счетчик устанавливается как счетчик выполненной работы (дополнительный режим). Чтобы установить счетчик в качестве счетчика выполненной работы, вам нужно переключить кнопку памяти (см. раздел «Использование переключателя памяти»)

- A. Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбрать) при выключенном состоянии кнопки **READY** (Готовность). На дисплее отобразится «COUNTER».
- B. Нажмите на кнопку **RESET** (Возврат в исходное положение).
- C. Установите границу шитья одной шпульки, используя кнопки **+/FORWARD** (Вперед) или **+/BACK** (Назад).
- D. Показание счетчика упадет до 1 после каждого завершения шитья.
- E. Когда шитье достигнет установленной границы (предела), машина прекратит шитье, даже, если вы нажмете на педаль.
- F. Замените шпульку и нажмите на кнопку **RESET** (Возврат в исходное положение)
- G. Повторите (D) – (F).

5-4) Меры предосторожности

- A. Проверьте функцию продевания нити и шитья после того, как закроете пластину натяжения нити. Пластина открывается после обрезки нити.
- B. Если загорается аварийная лампочка, исследуйте причину и предпримите соответствующие действия.
- C. Не вытягивайте ткань в момент осуществления шитья. Положение иглы может неправильно измениться. В случае изменения положения иглы. Чтобы установить иглу в правильное положение, дважды нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
- D. Не выключайте электропитание, когда игловодитель находится в нижнем положении.

- Скорость шитья для различных операций

| | Скорость шитья (об/мин) |
|-----------------------------|-------------------------|
| | Серия Е |
| Деним 8 (полотна) | 2700 – 3200 |
| Деним 12 (полотна) | 2700 – 3000 |
| Одежда | 2700 – 3200 |
| Одежда (искусственная нить) | 2500 – 2800 |
| Трикотаж | 2300 – 2500 |
| Нижнее белье | 2300 - 2500 |


- E. Скорость шитья устанавливают в соответствии с вышеприведенной таблицей, чтобы предотвратить обрыв нити вследствие нагревания.
- F. Для материалов, из которых шьют нижнее белье, уменьшите высоту расположения игловодителя, чтобы предотвратить скачки стежков (см. «Регулировка высоты расположения игловодителя»).

6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАМЯТИ

6-1) Функционирование переключателя памяти


Переключатель памяти имеет две основных функции: функцию обычного шитья (изменение обычной операции) и функцию управления сервомотором (изменение функционирования сервомотора).

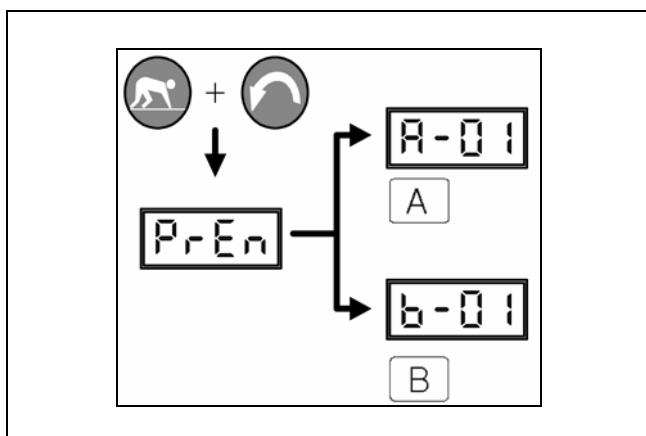

- 1) Нажатием на кнопки **READY** (Готовность) и **RESET** (Возврат в начальное положение) включите электропитание.
- 2) Чтобы изменить функции, связанные с обычным шитьем, нажмите **A**.
- 3) Чтобы изменить функции, связанные с управлением сервомотором, нажмите **B** и используйте переключатель памяти.
※ Отключите электропитание и включите снова после изменения настройки переключателя памяти.

6-2) Пример настройки переключателя памяти

(1) Установка максимальной скорости шитья

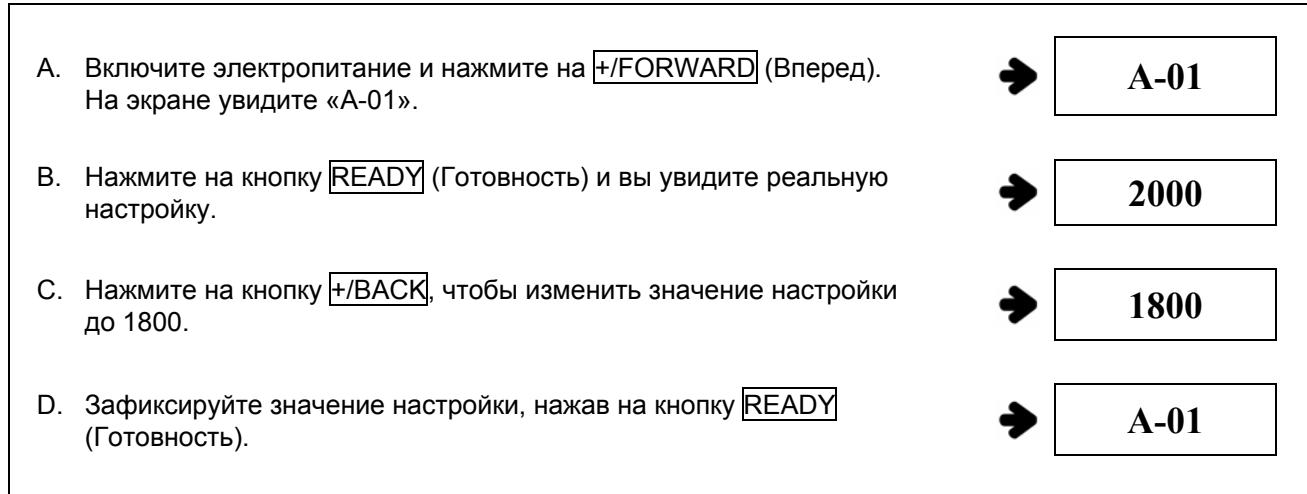

(2) Настройка скорости плавного пуска

Вы можете изменить скорость для первых 1 – 5 стежков на 100 об/мин.

| | Предел | По умолчанию |
|------------|------------|--------------|
| 1-й стежок | 400 – 900 | 400 об/мин |
| 2-й стежок | 400 – 2700 | 900 об/мин |
| 3-й стежок | 400 – 2700 | 2300 об/мин |
| 4-й стежок | 400 – 2700 | 2300 об/мин |
| 5-й стежок | 400 – 2700 | 2300 об/мин |

- * Вышеуказанные значения могут быть разными для различных типов машин (значения в таблице даны для типов машин М и Н).



Внимание!

Для максимальной скорости вращения сначала применяют функцию обычного шитья A-01 (максимальная скорость шитья).

Пример. Изменение скорости 1-го стежка в пределах 400 → 900 об/мин и 2-го стежка в пределах 900 → 1200 об/мин.

- A. Включите переключатель памяти и нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед) чтобы на дисплее отобразить «A-02».



A-02

- B. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы отобразилось на дисплее реальное установленное значение (скорость 1-го стежка: 400 об/мин).



1-04

- C. Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), чтобы изменить на «109» (изменение до 900 об/мин).



1-09

- D. Нажмите на кнопку **SELECT** (на дисплее отобразится 900 об/мин – скорость 2-го стежка).



2-09

- E. Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), чтобы изменить на «2-12» (изменение до 1200 об/мин).



2-12

- F. Фиксируют установленное значение, используя кнопку **READY**.



A-02

(3) Установка функции вызова данных шаблона

Вы можете отключить вызов ненужных шаблонов. Это предотвращает ошибочный вызов не требуемых шаблонов и помогает вам вызывать требуемые шаблоны.

Пример) Отключение вызова шаблонов 1 и 2

- A. Включите переключатель памяти и нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед) чтобы на дисплее отобразить «A-03».



A-03

- B. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы отобразилось на дисплее реальное установленное значение.

Часть (a): номер шаблона

Часть (b): 0: вызов невозможен

1: вызов возможен



01-1

(a) (b)

- C. Нажмите на кнопку **-/BACK**, чтобы изменить «1» в части (b) на «0»



01-0

- D. Нажмите на кнопку **SELECT**, чтобы изменить «1» в части (a) на «2».



02-1

- E. Нажмите на кнопку **-/BACK**, чтобы изменить «1» в части (b) на «0».



02-0

- F. Фиксируют установленное значение, используя кнопку **READY**.



A-03

(4) Настройка функции подсчета (учета)

Пример) Изменение функции счетчика учета производительности (дополнительный режим) на функцию учета длины нижней нити

- A. Включите переключатель памяти и нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед) чтобы на дисплее отобразить «A-05».



A-05

(a)

- B. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы отобразилось на дисплее реальное установленное значение.



0

- C. Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), чтобы установить «05-1».

Часть (a): 0: счетчик учета производительности

1: счетчик учета длины нижней нити



1

- D. Фиксируют установленное значение, используя кнопку **READY**.



A-05

(5) Выбор функции удержания верхней нити

Для пневматического типа. Если вы хотите использовать функцию удержания верхней нити, измените параметры так, как указано ниже.

- A. Включите переключатель памяти и нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед) чтобы на дисплее отобразить «A-32».



A-32

@

- B. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы отобразилось на дисплее реальное установленное значение.

Часть (а): 0: устройство удержания ВЫКЛ
1: устройство удержания ВКЛ



0

- C. Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), чтобы изменить в части (а) «0» на «1».



1

- D. Фиксируют установленное значение, используя кнопку **READY**.



A-32

(6) Выбор между встроенной и отдельной педалью

Для пневматического типа. Если вы хотите использовать отдельную педаль, измените параметры так, как указано ниже.

Пример. Использование отдельной педали

- A. Включите переключатель памяти и нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), чтобы на дисплее отобразить «A-33».



A-33

@

- B. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы отобразилось на дисплее реальное установленное значение.

Часть (а): 0: встроенная педаль
1: отдельная педаль



0

- C. Нажмите на кнопку **+/FORWARD** (Вперед), чтобы изменить в части (а) «0» на «1».




1

- D. Фиксируют установленное значение, используя кнопку **READY**.



A-33

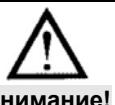

Внимание!

Чтобы пользоваться отдельной педалью, как встроенной, нажмите кнопку **-/BACK** (Назад) между шагом В и шагом С и измените в части (а) «1» на «0». Затем зафиксируйте изменение нажатием кнопки **READY** (Готовность).

6-3) Таблица функций переключателей памяти

(1) Общие функции шитья (Группа А)

Включите электропитание, нажав на  и  . Включите переключатель памяти, нажав на **P1**.

| № | Функции и их описание | Область применения | По умолчанию | | | Ед-ца измер. |
|------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| A-01 | Настройка максимальной скорости шитья | Обычные ткани: 100 – 3200 Тяжелые: 100 – 3200 Легкие: 100 – 2700 Трикотаж: 100 – 2700 Пуговицы: 100 – 2700 Фиксация отверстия: 100 – 3200 | 2700 об/мин 2700 об/мин 2300 об/мин 2300 об/мин 2300 об/мин 2700 об/мин | | | 100 ст/мин |
| A-02 | Настройка скорости для первых 1-5 стежков (Функция мягкого пуска, в зависимости от типа) | 1-й стежок: 400 – 900 2-й стежок: 400 – 2000 3-й стежок: 400 – 2000 4-й стежок: 400 – 2000 5-й стежок: 400 – 2000 | 400 об/мин 900 об/мин 2300 об/мин 2300 об/мин 2300 об/мин | | | 100 ст/мин |
| A-03 | Вызов данных настройки шаблона (Вы можете установить для каждого шаблона) | 0: вызов данных невозможен 1: вызов данных возможен | 1201 1-22:1 23-99:0 | 1202 1-33:1 34-99:0 | 1254 1-56:1 57-99:0 | |
| A-04 | Установка дисплея и возможность изменения значения шкалы X и Y и максимальной скорости (предотвращение ошибок) | 0: изменение невозможно 1: изменение возможно | 1 | | | |
| A-05 | Функция настройки счетчика Счетчик производительности шитья: прибавляет Счетчик длины нижней нити: вычитает | 0: Счетчик производительности шитья 1: Счетчик длины нижней нити | 0 | | | |
| A-06 | Установка центральной точки шкалы | 0: исходная точка 1: точка начала шитья | 0 | | | |
| A-07 | Установка поиска исходной точки после шитья (шитье с единичным номером шаблона) | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | 0 | | | |
| A-08 | Установка поиска исходной точки после шитья (шитье с функцией комбинации номеров) | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | 0 | | | |
| A-09 | Установка длины хода до бесконечности | 0: бесконечная величина 1: ограниченная величина | 1 | | | |
| A-10 | Установка угла старта хода X и Y | -100 – 100° | Ременного типа: 0°, Типа прямой подачи: -24° | | | 1° |
| A-11 | Установка обрезки нити | 200 – 400 об/мин | 400 об/мин | | | 100 ст/мин |
| A-12 | Установка реверсивного вращения после обрезки нити | 0: ВЫКЛ, 1: ВКЛ | 0 | | | |
| A-13 | Установка угла для реверсивного вращения после обрезки нити | 0 – 70° | 0° | | | 1° |
| A-14 | Установка использования электронного обдувателья | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | 1201,12021 0 | 1254 1 | | |
| A-15 | Более быстрое движение прижимной лапки после обрезки нити | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | 1 | | | |
| A-16 | Установка поиска исходной точки после шитья определенного количества (после количества, установленного в A-17) | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | 0 | | | |
| A-17 | Номер автоматического поиска исходной точки | 0 – 1000 | 1000 | | | 4 |
| A-18 | Время ВКЛ электронного обдувателья | 4 – 1024 мс | 100 мс | | | 4 мс |
| A-19 | Отмена обрезки нити | 0: ВЫКЛ, 1: ВКЛ | 0 | | | |
| A-20 | Время полного включения соленоида 0 (тормозной соленоид) | 4 – 72 | 52 мс | | | 4 мс |
| A-21 | Время полного включения соленоида 1 (соленоид обрезки нити) | 4 – 1020 мс | 100 мс | | | 4 мс |
| A-22 | Время полного включения соленоида 2 (подсоленоид 2) | 4 – 1020 мс | 100 мс | | | 4 мс |
| A-23 | Время полного включения соленоида 3 (подсоленоид 3) | 4 – 1020 мс | 100 мс | | | 4 мс |
| A-24 | Нагрузка соленоида 0 (тормозной соленоид) | 10 – 25 % | 10% | | | 1% |
| A-25 | Нагрузка соленоида 1 (подсоленоид 1) | 10 – 25 % | 20% | | | 5% |
| A-26 | Нагрузка соленоида 2 (подсоленоид 2) | 10 – 25 % | 20% | | | 5% |
| A-27 | Нагрузка соленоида 3 (подсоленоид 3) | 10 – 25 % | 20% | | | 5% |
| A-28 | Время задержки движения тормозного соленоида вверх | - | - | | | - |
| A-29 | Время задержки движения тормозного соленоида вниз | - | - | | | - |
| A-30 | Установка времени ВЫКЛ электронного обдувателья | 4 – 1020 мс | Другие типы 40 мс | Устройство фиксирования 100 мс | | 4 мс |
| A-31 | Установка движения зажима вверх/вниз после промежуточной обрезки | 0: вниз 1: вверх | 1 | | | |
| A-32 | Установка пневматического удержателя нити | 0: ВЫКЛ, 1: ВКЛ | 0 | | | |
| A-33 | Установка встроенной / отдельной педали (Только для машин пневматического типа). Другие машины имеют встроенные педали. | - | - | | | |
| A-34 | Установка использования/неиспользования устройства точечного отверстия | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | Другие типы 0 | Устройство фиксирования 1 | | |
| A-35 | Установка использования/неиспользования головки открытой/закрытой | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | Только в типах машин с прямой подачей 1 | | | |
| A-36 | Установка использования остановки в верхнем положении, когда электропитание включено или неиспользования | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ | Только в типах машин с прямой подачей 1 | | | |
| A-37 | Установка времени проверки отключения переменного тока | 4 – 48 мс | 20 мс | | | |
| A-38 | Установка времени проверки наличия перенапряжения | 4 – 1024 мс | 20мс | | | |

(2) Функции управления общим шитьем (Группа С)

Включите электропитание, нажав на  и  . Включите переключатель памяти, нажав на .

| № | Функции и их описание | Область применения | По умолчанию | Ед-ца измер. |
|------|---|--------------------|--------------|--------------|
| C-01 | Если используется электронный обдуватель (A15=1), установите время нахождения в резерве от обрезки нити до движения обдувателя. | 1 – 255 мс | 165 мс | 1 мс |
| C-02 | Установите угол работы соленоида устройства обрезки нити | 1 – 250 мс | 40 градусов | 1 градус |


(3) Функции управления сервомотором (Группа В)

Включите электропитание, нажав на  и . Включите переключатель памяти, нажав на **P2**.

| № | Функции и их описание | Наименование функции | Применение | Значение по умолчанию | | | Ед-ца измер./стандарт |
|------|--|----------------------|--|-----------------------|------------|-------|------------------------------------|
| | | | | Fortuna III | Forturn IV | Sanyo | |
| B-01 | Скорость обнаружения местоположения остановки | pos_spd | 2~510 | 220 | 400 | 400 | 2 spt* |
| B-02 | Скорость перед остановкой | end spd2 | 0~255 | 16 | 50 | 50 | 1 spt* |
| B-03 | Время задержки остановки в положении справа | StopDelay | 4~1020 | 80 | 20 | 20 | 4 ms |
| B-04 | Первое расстояние обнаружения местоположения останов | DIST1 | 0~255 | 150 | 50 | 50 | 1 импульс |
| B-05 | Скорость P-Gain | KC1A | 0~1000 | 20 | 15 | 30 | 1 |
| B-06 | Не используется | - | - | - | | | - |
| B-07 | Скорость D-Gain | KC1C | 0~1000 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| B-08 | Не используется | - | - | - | | | - |
| B-09 | Положение P-Gain | KF1A | 0~1000 | 175 | 125 | 150 | 1 |
| B-10 | Не используется | - | - | - | | | - |
| B-11 | Положение D-Gain | KF1C | 0~5000 | 1500 | 1750 | 700 | |
| B-12 | Блок скорости | spd_unit | 1~255 | 100 об/мин | | | 1 об/мин |
| B-13 | Сила фиксации шкива | KH1 | 10~100 | 40 | | | 1 |
| B-14 | Расстояние, покрываемое, когда шкив зафиксирован | KH2 | 10~1000 | 20 | | | 1 |
| B-15 | Степень снижения скорости от обнаружения местоположения до знака остановки | accelA | 2~100 | 60 | 40 | 35 | 2 |
| B-16 | Степень повышения скорости | accelB | 10~100 | 70 | 70 | 25 | 1 |
| B-17 | Степень снижения скорости | accelC | 10~100 | 30 | 40 | 15 | 1 |
| B-18 | Степень снижения скорости от знака остановки до обнаружения местоположения | accelDIntertia | 2~100 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| B-19 | Значение инерции швейной машины | Intertia | 0~255 | 0 | | | Регулировка инерции |
| B-20 | Не используется | SPMUPPER | - | - | | | - |
| B-21 | Верхнее положение остановки | UPPosition | 0~8000 | 440 | 720 | 4000 | 1 |
| B-22 | Не используется | IND_REFM | - | - | | | - |
| B-23 | Второй P-Gain | KF2A | 0~1000 | 250 | 400 | 200 | |
| B-24 | Второй D-Gain | KF2C | 0~5000 | 2500 | 3000 | 500 | |
| B-25 | Размер шкива сервомотора | PULY_SIZEM | 0~8000 | 880 | 1440 | 8000 | |
| B-26 | Остановка в нижнем положении | CutStartM | 0~358 | 70 | | | |
| B-27 | Остановка в верхнем положении | CutEndM | 0~358 | 800 | 0 | 0 | Фортуна 3 – фиксированное значение |
| B-28 | Время обнаружения синхродатчика | SLockTmM | 5~1275 | 40 × 0.1 | | | 0,5 с |
| B-29 | Время обнаружения перегрузки | OvLoadM | 5~1275 | 30 × 0.1 | | | 0,5 с |
| B-30 | Фиксирование мотора возможно/невозможно во время, когда машина не работает | HOLD_FG | 0: невозможно 1: возможно | 0: невозможно | | | 1 |
| B-31 | Направление вращения сервомотора | DIR_MODE | 0: против часовой стрелки 1: по часовой стрелке | 1: по часовой стрелке | | | 1 |
| B-32 | Время обнаружения датчиком исходной точки | Orgtm | 4~1024 мс | 500 мс | | | 4 мс |

* spt – число секторов на одну дорожку

※ Заштрихованные зоны

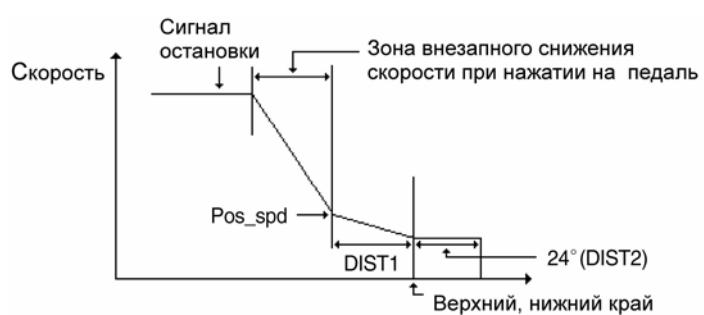

- B-04 (DIST1) Местоположения, при котором внезапно снижается скорость для остановки. Чем выше это значение, тем снижение скорости более устойчиво, но конечное расстояние до остановки будет длиннее.
- B-08 (KC-2) Можно рассчитать с помощью регулировки инерции. Чем выше это значение, тем медленнее будет трекинг расстояния. (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ).
- B-12 (KF2) Можно рассчитать с помощью регулировки инерции. Чем выше это значение, тем медленнее будет трекинг расстояния. (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ).
- B-15 (accelA) Можно рассчитать с помощью регулировки инерции. Он показывает снижение скорости с момент после педального ввода сигнала внезапной остановки. Более высокое значение означает внезапное снижение скорости, а слишком высокое значение может привести к неспособности внезапной остановки.
- B-15 (accelB) Показывает уровень увеличения скорости при нажатии на педаль. Чем выше это значение, тем выше происходит ускорение до заданной скорости, но при достижении заданной скорости колебания скорости могут также повышаться.
- B-18 (accelC) Показывает уровень снижения скорости при нажатии на педаль. Чем выше это значение, тем быстрее происходит снижение до заданной скорости, но при достижении заданной скорости колебания скорости могут также повышаться.

※ Примеры заштрихованных функций

- ① Не может внезапно остановиться и останавливается на стежок позже.
– Это происходит тогда, когда машина работает на очень высокой скорости или при большой рабочей нагрузке, когда машина не может снизить скорость за короткий промежуток времени. Увеличьте значения B-04 и B-15 до необходимого уровня.
- ② Мотор замедляется, чтобы отрегулировать новую скорость при изменении скорости машины.
– Это происходит тогда, когда уровень изменяемой скорости ниже, чем изменение рабочей нагрузки машины. Увеличьте значения B-17 и B-18 до необходимого уровня.

7

ОБСЛУЖИВАНИЕ/РЕМОНТ

7-1) Очистка блока управления



Внимание!

Чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев, связанных с ошибочной операцией машины, отключайте питание перед очисткой машины.



Внутри блока управления



Структура блока управления

Еженедельно очищайте охлаждающий вентилятор и внутреннюю часть блока управления.


| № | Тип платы |
|---|----------------------|
| 1 | Плата питания |
| 2 | Цифровая плата |
| 3 | Плата шага |
| 4 | Плата основного вала |

7-2) Замена предохранителя



Внимание!

- Чтобы предотвратить удар электрического тока, перед тем, как открыть крышку, подождите 5 минут, пока электропитание полностью не отключится.
- Перед тем, как открыть блок управления, убедитесь, что электропитание полностью отключено. Меняют предохранители на предохранители соответствующей емкости.

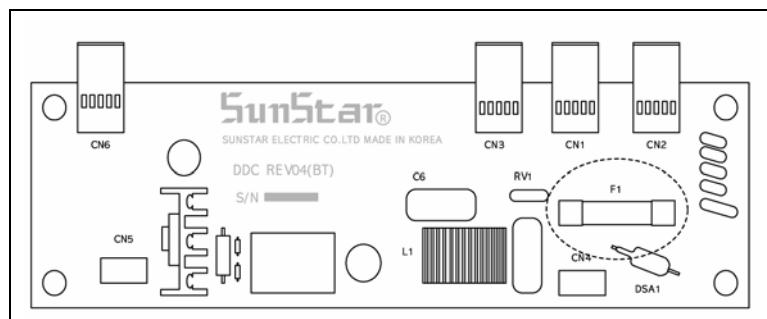

Требуется 1 предохранитель.


| № | Емкость | Использование |
|----|---------|---------------------------------------|
| F1 | 15A | Защита мощности, потребляемой от сети |

7-3) Проверка функционирования машины

Проверяют каждую часть машины. Если обнаруживают несрабатывание, то выявляют соответствующие электрические неисправности.


- ※ Чтобы проверить функционирование машины после проведения проверки, нажмите на кнопку **[SELECT]** (Выбор), а затем перейдите к кнопкам **[+Forward]** (Вперед) и **[-Back]** (Назад). Чтобы полностью прекратить проверку машины и начать шитье, выключите питание машины и включите его вновь.

(1) Проведение проверки функционирования машины

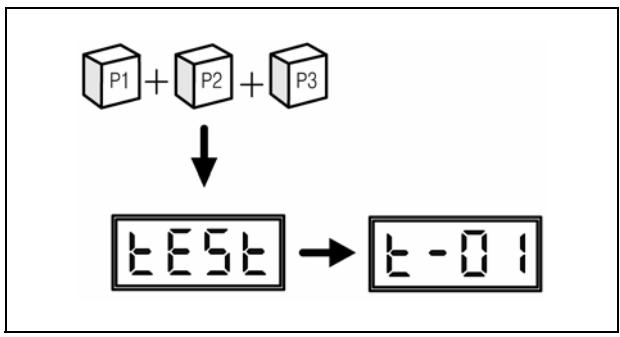

1. Одновременным нажатием на кнопки **P1**, **P2** и **P3** включите электропитание машины.
2. На дисплее на мгновение отобразится знак проверки, и вы увидите «**t-01**».

(2) Проверку привода шагового мотора и датчика нахождения исходной точки

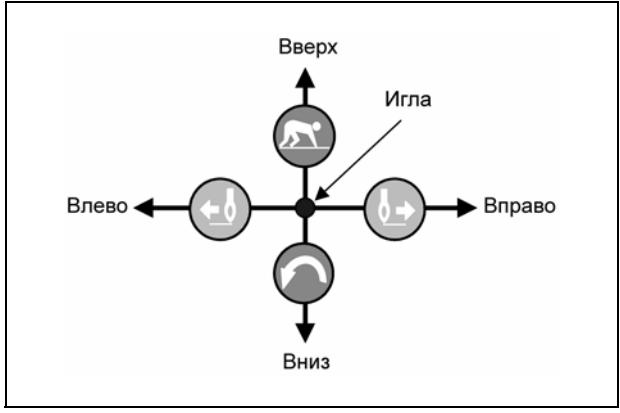


1. Включите Проверку Машины и нажмите на кнопку **[READY]** (Готовность).
2. Нажмите на соответствующую кнопку, и игла начнет перемещение.
3. Сигнал датчика исходной оси X и сигнал датчика исходной оси Y отобразятся на лампочке шкалы X и на лампочке шкалы Y, соответственно.
4. Вы должны знать, что это правильно, что вышеупомянутые лампочки включены, когда игла находится в левом верхнем положении пластины подачи.
5. Поскольку вал зажимного приспособления не использует датчик, правильность работы можно проверить посредством движения вверх/вниз.
6. Прекращают проверку, нажав на кнопку **[SELECT]** (Выбор).



Внимание!

Предостережение! Во время испытания убедитесь в том, что пластина подачи не подает электропитание до максимального предела. Это может вызвать проблемы в подаче энергии.

(3) Проверка соленоида

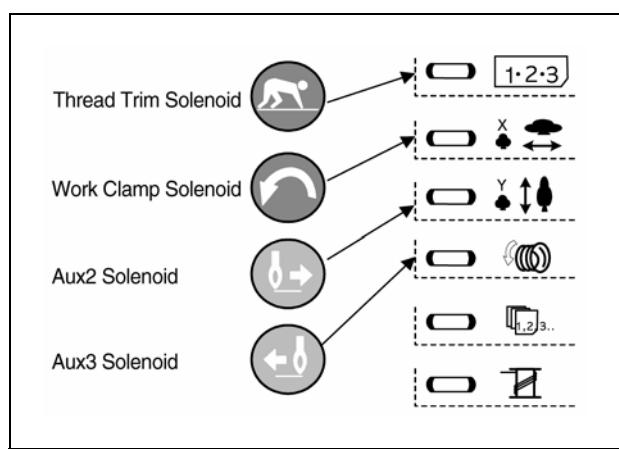

1. После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-02».
2. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
3. Нажмите на соответствующую кнопку, чтобы заработал соленоид и включилась соответствующая лампочка.
4. Прекращают проверку, нажав на кнопку **SELECT** (Выбор).

※ Соленоид обдувателя – дополнительная функция для машин пневматического типа (НА).


※ Для серии 1254 (выбор шаблона) кнопка **RESET** служит в качестве соленоида прижимной лапки и кнопка активизирует верхнюю пластину подачи в машинах пневматического типа.

(4) Проверка мотора основного вала



1. После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-03».
2. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
3. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность и мотор начнет вращаться. На дисплее отобразится скорость вращения мотора основного вала. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность) еще раз, чтобы мотор остановился.
4. Регулируют скорость нажатием кнопок **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад),
5. Прекращают проверку, нажав на кнопку **SELECT** (Выбор).

(5) Проверка кодировочного устройства

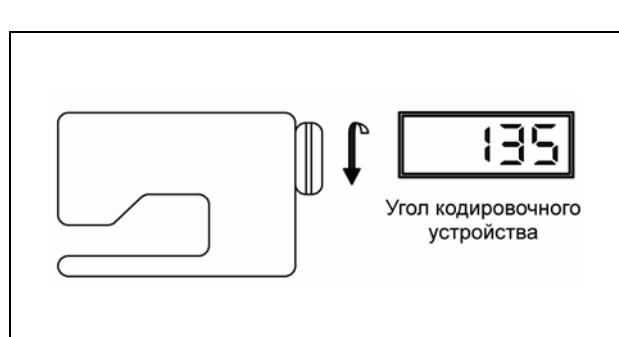

1. После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-04».
2. Нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
3. Шкив должен вращаться в направлении по часовой стрелке и на дисплее отобразится угол кодировочного устройства. Никакая лампочка не включается.


◀ Внимание ▶

Если значение не изменяется, то это означает наличие ошибки, связанной с кодировочным устройством, включая провод.

4. Прекращают проверку, нажав на кнопку **SELECT** (Выбор).

(6) Проверка синхронизатора


3

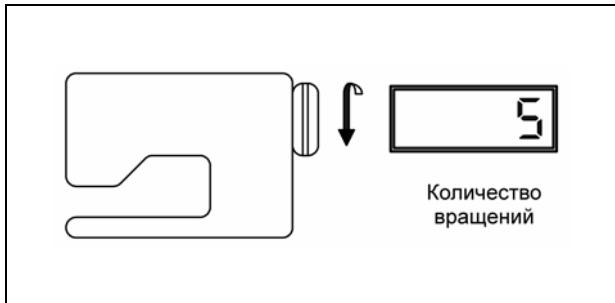

Количество вращений

- После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-05».
- Нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
- Вращайте шкив вручную. На экране отобразится количество вращений и № лампочки покажет сигнал синхронизатора.
- Внимание ►**
Если значение не изменится после одного вращения, то это означает наличие ошибки, связанной с синхронизатором, включая провод.
- Прекращают проверку, нажав на кнопку **SELECT** (Выбор).

(7) Проверка входных данных педали

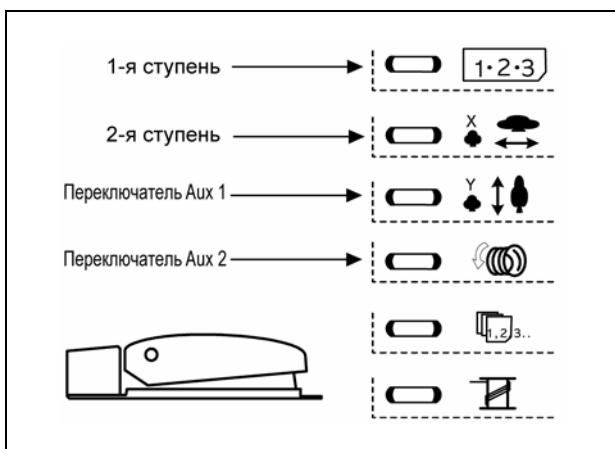

- После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-06».
- Нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
- Нажмите на 1-ю ступень педали. Включится № лампочки. Нажмите на 2-ю ступень педали, и вы увидите, что загорится лампочка шкалы X. Включив переключатель Aux 1, вы включите лампочку шкалы Y, а включив переключатель Aux 2 – лампочку скорости.
- Прекращают проверку, нажав на кнопку **SELECT** (Выбор).


(8) Проверка дополнительных выходных данных




Окончание проверки

- После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки **+/Forward** (Вперед) и **-/Back** (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-06».
- Нажмите на кнопку **READY** (Готовность).
- Нажмите на кнопку **READY** (Готовность), чтобы высветились все 8 дополнительные выходные данные (J11 цифровой плате цепи). Чтобы их выключить, нажмите на кнопку **READY** (Готовность) еще раз.
- Прекращают проверку, нажав на кнопку **SELECT** (Выбор).

(9) Проверка дополнительных входных данных
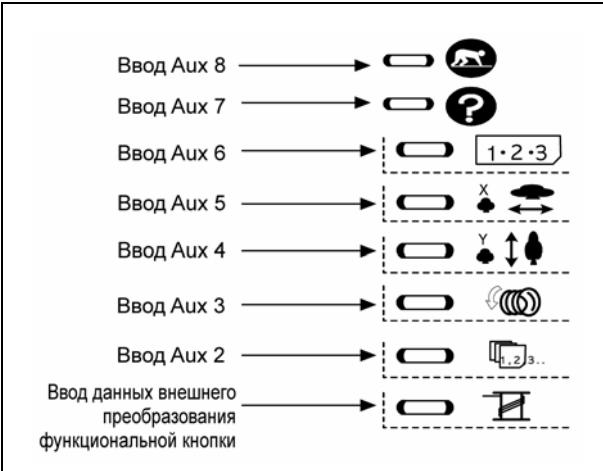
| | |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки +/Forward (Вперед) и -/Back (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-08». 2. Нажмите на кнопку READY (Готовность). 3. Включаются соответствующие лампочки всех 8-ми дополнительных сигналов ввода. (J9 цифровой плате цепи). 4. Прекращают проверку, нажав на кнопку SELECT (Выбор). <p>◀ Внимание ▶ Ввод данных снижения воздушного давления применяется только к машинам пневматического типа.</p> |
|---|---|

(10) Проверка работы тормозного соленоида
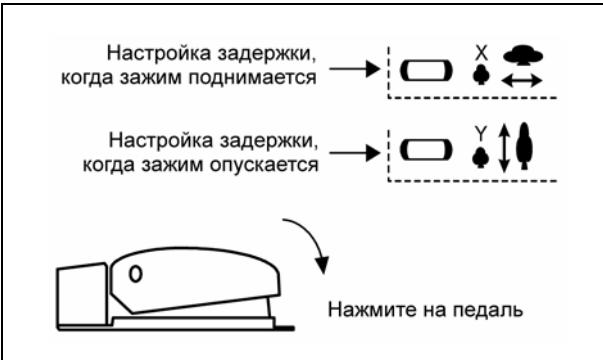
| | |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. После того, как машина проработает в режиме проверки, нажмите на кнопки +/Forward (Вперед) и -/Back (Назад), чтобы на дисплее отобразилось «t-09». 2. Нажмите на кнопку READY (Готовность). 3. Нажмите на кнопку SELECT (Выбор) для установки времени задержки перемещения зажима вверх и вниз. Для изменения времени задержки используйте кнопки +/Forward (Вперед) и -/Back (Назад). 4. Прекращают проверку, нажав на кнопку SELECT (Выбор). |
|--|---|

7-4) Другие функции

(1) Установка в исходное положение переключателя памяти

Вы можете установить переключатель памяти в исходное положение (состояние по умолчанию).



+



- 1) Включите электропитание, нажав одновременно кнопки +/Forward (Вперед) и -/Back (Назад).
- 2) Переключатель памяти установится в исходное положение и на экране отобразится информация, показанная на рис. слева.
- 3) Скоро на экране вы увидите первоначальное отображение.


◀ Внимание ▶

Инициализация переключателя памяти сотрет все ваши настройки, сделанные раньше.

(2) Регулировка инерции

Регулятор осуществляет автоматическую регулировку инерции, соответствующую нагрузке машины.

Не осуществляйте данную функцию до тех пор, пока трекинг скорости шитья слишком медленный или машина останавливается на один стежок позже.

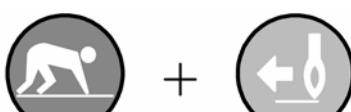

+




- 1) Включите электропитание, нажав одновременно кнопки **READY** (Готовность) и **-/Back** (Назад).
- 2) На экране появится следующее отображение (см. на рис. слева).
- 3) Нажимайте на педаль до тех пор, пока она не переместится на 2-ю ступень. Регулировка инерции автоматически завершена.

◀ Внимание ▶

По завершении регулировки инерции игловодитель останавливается в случайном положении. Поэтому, установите игловодитель в исходном положении и выключите питание. И сразу же после этого включите электропитание.

(3) Форматирование расширяемой (масштабируемой) памяти

Вы можете включить память (при загрузке шаблонов) в состоянии по умолчанию.

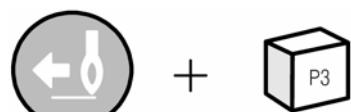


+



- 1) Включите электропитание, включив одновременно кнопки **-/Back** (Назад) и **P3**.
- 2) Произойдет форматирование памяти и на экране отобразится информации, как на рис. слева.

◀ Внимание ▶

Все ваши загруженные шаблоны будут стерты.

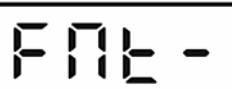

FНЕ -

(4) Проверка версии программы

- После включения питания через приблизительно 0,5 секунды на экране отобразится (см. справа). bH означает модель машины, 16 – ее версию.

b H 1 6


| Классификация | Позиция | Ошибка прижимной лапки | Пневматическое использование | Пневматическая ошибка | Макс. скорость | Отображение усовершенствованной версии |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | | | | Прямое |
| B1201HA | Пневматический | × | ○ | ○ | 2700 об/мин | EA02 |
| B1201H | Тяжелые материалы | ○ | × | × | 3200 об/мин | EH02 |
| B1201M | Обычные материалы | ○ | × | × | 3200 об/мин | En02 |
| B1201HAP | Устройство фиксирования отверстия | ○ | × | × | 3200 об/мин | EP02 |
| B1201L | Легкие материалы | ○ | × | × | 2500 об/мин | EL02 |
| B1201K | Трикотаж | ○ | × | × | 2500 об/мин | Eh02 |
| B1202 | Пришивание пуговиц | ○ | × | × | 2700 об/мин | Eb02 |

[В программах имеются различия в зависимости от типа машин]

7-5) Установка и замена ROM (Постоянного запоминающего устройства – ПЗУ)


(1) Типы ПЗУ и замена ПЗУ

- ① ПЗУ масштабируемого шаблона: Данное ПЗУ содержит шаблоны, сделанные в соответствии с запросом пользователя, и не устанавливается по умолчанию. Его создают и устанавливают для использования по каждому запросу пользователя.

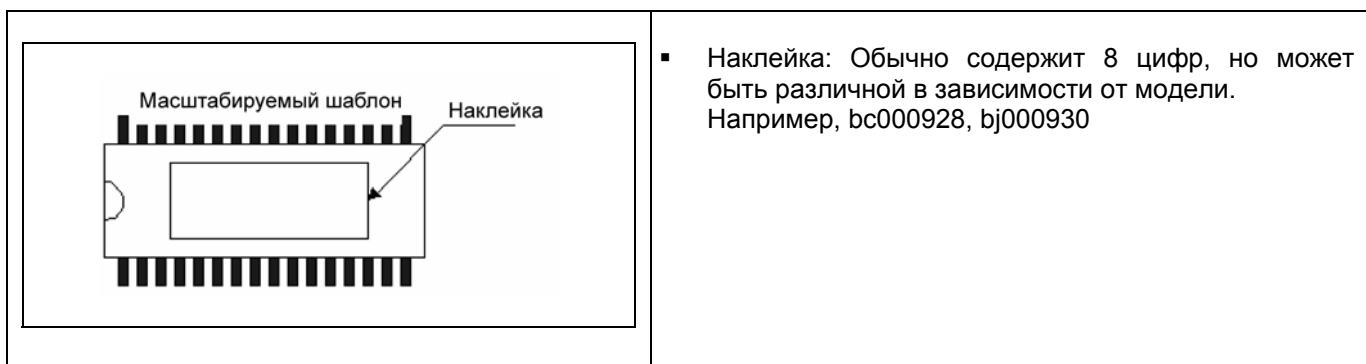

- Наклейка: Обычно содержит 8 цифр, но может быть различной в зависимости от модели. Например, bc000928, bj000930

② Программа ПЗУ: Данное ПЗУ содержит программы, являющиеся важными для работы швейной машины, и устанавливается по умолчанию.
Но его заменяют или модернизируют, если дополняют или изменяют функции.

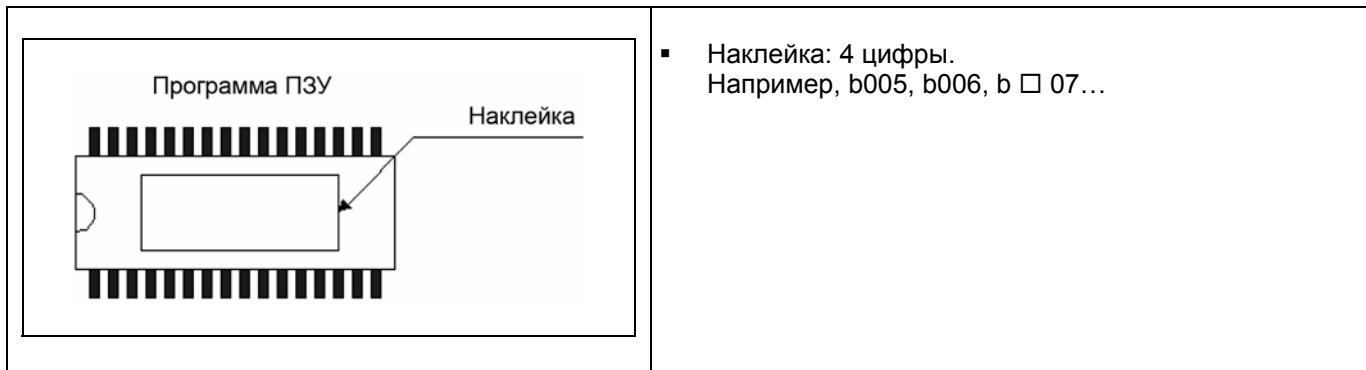


- Наклейка: 4 цифры.
Например, b005, b006, b □ 07...

| Наименование | Тип | Отображение на цифровой плате | Тип ПЗУ | № вывода |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|---------|----------|
| | | Тип прямой подачи | PDA | PDA |
| ПЗУ масштабируемого шаблона | E | U7 | 28C010 | 32 |
| ПЗУ Программы | E | U6 | 27C010 | 32 |

(2) Месторасположение установки ПЗУ и меры предосторожности.

| | |
|----------------------|---|
| Внимание! | 1) Перед установкой/заменой ПЗУ убедитесь, что электропитание отключено и экран чистый. 2) Неправильный знак направления может повредить ПЗУ. 3) Убедитесь, что вывод установлен точно в гнезде. 4) При снятии существующего ПЗУ будьте осторожны, чтобы не повредить плату. Пользуйтесь устройством ИС или маленькой отверткой. |
|----------------------|---|

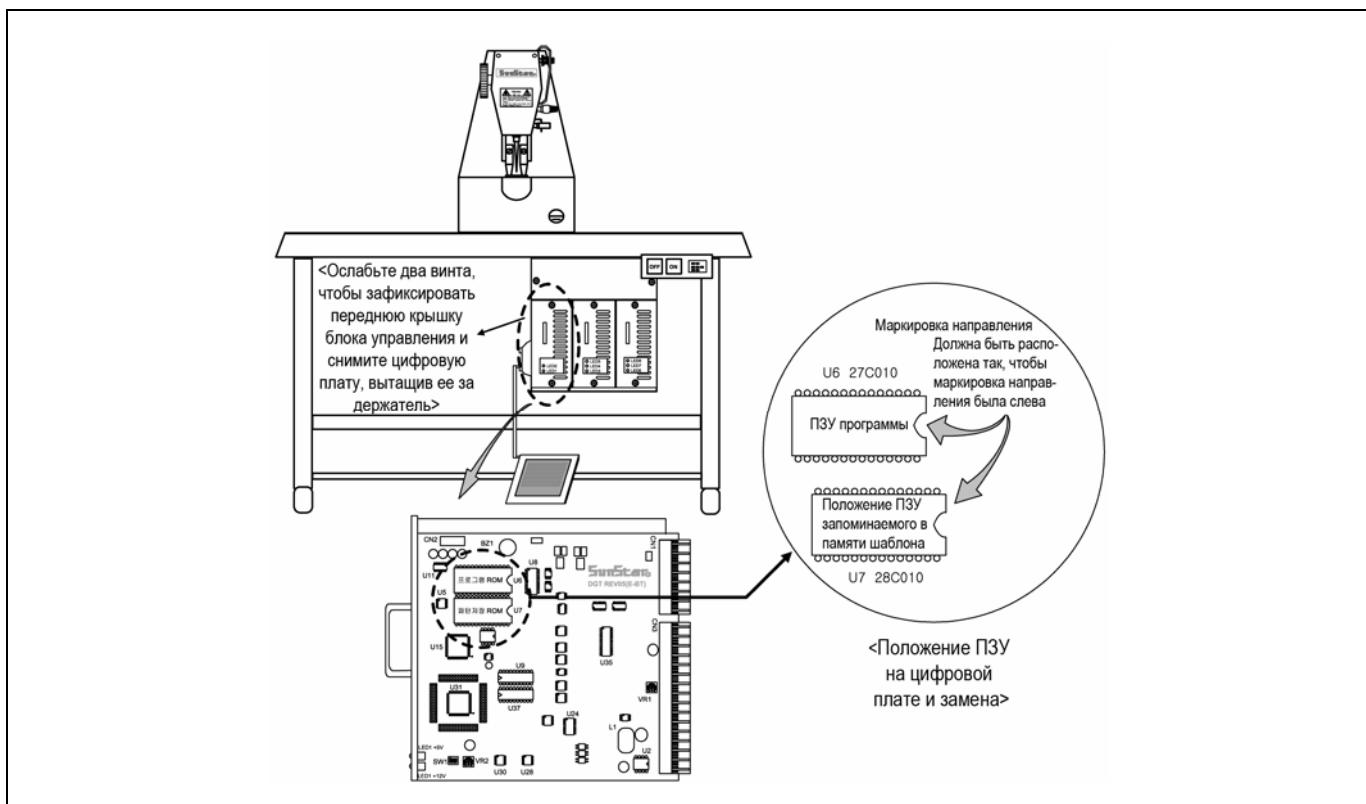

(3) Использование ПЗУ масштабируемого шаблона

① Установка ПЗУ масштабируемого шаблона

- 1) Снимите крышку блока управления закрепочной машины.
- 2) Как показано на предыдущей странице установите ПЗУ масштабируемого шаблона в местоположении «U9» на цифровой плате. Совместите направление с индикацией на плате (так, чтобы знак направления был слева). Штырь должен войти точно в гнездо.

② Использование масштабируемого шаблона



Внимание!

- 1) Если номер шаблона установлен по умолчанию и его вызов невозможен, измените настройку шаблона, чтобы его можно было вызвать.
- 2) Проверьте форму шаблона и убедитесь в том, что игла и прижимная лапка не входят в зацепление.

(для серии BS(BR) 1201)

Пример) Изменение масштабируемого шаблона № 33 и № 34, чтобы их вызов был возможен.

- A. Включите электропитание, нажав одновременно кнопки **READY** и **RESET**.

Нажмите A, а затем **+/Forward** (Вперед), чтобы на экране отобразилось «A-03»

→ **A-03**

- B. Нажмите на кнопку **READY**, чтобы на дисплее отобразилось настоящее установленное значение.

Часть (a): номер шаблона, часть (b): 0: вызов невозможен, 1: вызов возможен

→ **01-1**

ⓐ ⓑ

- C. Нажмите на **SELECT** (Выбор), чтобы в части a изменить «1» на «33».

→ **33-0**

- D. Нажмите на **+/Forward** (Вперед), чтобы в части b изменить «0» на «1».

→ **33-1**

- E. Нажмите на кнопку **SELECT** (Выбор), чтобы в части a изменить «33» на «34».

→ **34-0**

- F. Нажмите на **+/Forward** (Вперед), чтобы в части b изменить «0» на «1».

→ **34-1**

- G. Для регистрации нажмите на кнопку **READY** (Готовность).

→ **A-03**

- H. Отключите питание, и включите его вновь. Выберите нужный вам номер.

(для серии BS(BR) 1202)

Пример настройки) Изменение шаблона номеров 34 и 35 на «возможный для вызова».

- A. После включения кнопок **Ready** (Готово) и **Reset** (Настройка) нажмите на кнопку **A** и нажмите кнопку **+/Forward** (Вперед), чтобы на экране высветилось «A-03».
- B. Укажите настоящее установленное значение нажатием кнопки **Ready** (Готово).
Индикация части (а): номер шаблона
Индикация части (б): 0: Невозможно вызвать 1: Возможно вызвать
- C. Нажмите на кнопку **Select** (Выбрать), чтобы установить индикацию части (а) на «01» → «34».
- D. Нажмите на кнопку **+/Forward** (Вперед), чтобы установить индикацию части (а) на «0» → «1».
- E. Нажмите кнопку **Select** (Выбрать), чтобы установить индикацию части (б) на «34» → «35».
- F. Нажмите на кнопку **+/Forward** (Вперед), чтобы установить индикацию части (б) на «0» → «1».
- G. Зарегистрируйте нажатием кнопки **Ready** (Готово).
- H. Выключите электропитание и включите его вновь.

→ A-03

→ 01-1
⑧ ⑨

→ 34-0

→ 34-1

→ 35-0

→ 35-1

→ A-03

(4) Использование устройства фиксирования отверстия

- Тип машины SUB
- Типа прямого соединения: SPS/E-BS(BR)1201M(HP)
- Перечень параметров и значений по умолчанию при использовании обдувателья электронного типа и устройства, прикрепляемого к отверстию.


| № Группы параметров | Электронный обдуватель | | Устройства фиксации отверстия | |
|---------------------|---|--------------|---|--------------|
| | Содержание | по умолчанию | Содержание | по умолчанию |
| A-18 | Время ВКЛ электронного обдувателя | 100 мс | Время опускания прикрепляемого штыря | 100 мс |
| A-23 | Время полного ВКЛ электронного обдувателя | 100 мс | Время полного ВКЛ соленоида штыря | 100 мс |
| A-27 | Значение нагрузки электронного обдувателя | 20 % | Значение нагрузки соленоида штыря | 20 % |
| A-30 | Время ВЫКЛ электронного обдувателя | 40 мс | Время подъема прикрепляемого штыря | 100 мс |
| A-34 | Использование прикрепляемого штыря Да/нет (0: НЕТ 1:ДА) | 0 | Использование прикрепляемого штыря Да/нет (0: НЕТ 1:ДА) | 1 |

| | |
|---|--|
|  Внимание! | 1) Электронный обдуватель не может использоваться с устройством фиксации отверстия. 2) Возврат в исходное положение версии устройства фиксации отверстия происходит в соответствии с вышеприведенной таблицей. Чтобы использовать шаблоны в масштабируемом ПЗУ, вы должны установить Да/Нет для шаблонов с возможностью их вызова, как показано ниже. 3) Для SPS/E-BS1201 M(HP) икб SPS/E-BR1201 M(HP) прилагается особый масштабируемый шаблон. (№№ 33 – 92). |
|---|--|

- Как использовать
Сначала установите возможность/невозможность вызова данных шаблона.

Пример) Изменение особого масштабируемого шаблона № 33-92, чтобы их вызов был возможен.

- A. Включите электропитание, нажав одновременно кнопки READY и RESET. Нажмите A, а затем +/Forward (Вперед), чтобы на экране отобразилось «A-03»
- B. Нажмите на кнопку READY, чтобы на дисплее отобразилось настоящее установленное значение.
Часть (a): номер шаблона, часть (b): 0: вызов невозможен, 1: вызов возможен
- C. Нажмите на SELECT (Выбор), чтобы в части а изменить «1» на «33».
- D. Нажмите на +/Forward (Вперед), чтобы в части b изменить «0» на «1».
- E. Повторите этапы C и D, чтобы получить в части а «91».
- F. Нажмите на кнопку SELECT (Выбор), чтобы в части а изменить «91» на «92».
- G. Нажмите на +/Forward (Вперед), чтобы в части b изменить «0» на «1».
- H. Для регистрации нажмите на кнопку READY (Готовность).
- I. Отключите питание, и включите его вновь. Выберите нужный вам номер.

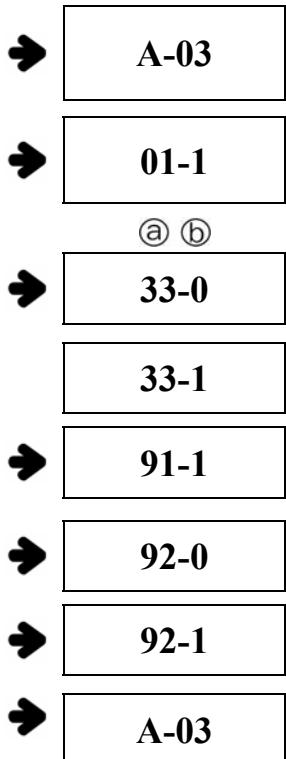

| | |
|---|--|
|  Внимание! | Если прокол не может двигаться вверх и вниз, то высвечивается «Er11». Выключите питание, решите проблему и включите питание вновь. |
|---|--|

7-6) Загрузка шаблона из PDA (или ПК)

- Как загружать шаблоны

| | |
|---|-------------|
| A. Включите электропитание, нажав одновременно кнопки READY и Serial Download . На экране отобразится «Prog». | Prog |
| B. Нажмите на кнопку Ready (Готово) и на экране появится «г-33». | r-33 |
| C. Используйте +/Forward, чтобы изменить «г-33» на «г-40». | r-40 |
| D. Нажмите на кнопку READY. На дисплее отобразится «doUn» и затем режим резервной загрузки. * Загрузка шаблонов из PDA. | doUn |
| E. Знак «End» (Окончание) появится на дисплее по завершении загрузки. ◀ Внимание ▶ Как только завершится перенос пакета, прозвучит звуковой сигнал. | End |
| F. Нажмите на кнопку Reset (Настройка) и на экране появится «г-40». ◀ Внимание ▶ Чтобы продолжить загрузку других шаблонов, повторите действия, указанные в В – Е. | r-40 |
| G. Нажмите на кнопку SELECT (Выбор) и на экране отобразится режим шитья. ◀ Внимание ▶ На экране отображаются номера шаблонов, сохраненных в памяти. | XX |
| H. Используйте кнопки -/Back (Назад) или +/Forward (Вперед), чтобы выбрать номера загруженных шаблонов. | 40 |
| I. Нажмите на кнопку READY и. нажав на педаль, начинайте шитье. | |

- Общее количество стежков и звуковых сигналов, когда шаблоны загружаются из PDA (или ПК) в машину.

| Тип | Общее количество загруженных стежков (количество пакетов) | Количество звуковых сигналов |
|-------------------------|--|------------------------------|
| Серия SPS/E-BS(BR) 1201 | 500 стежков | |
| Серия SPS/E-BS(BR) 1202 | (4 пакета) | 4 |

* 1 пакет = 125 стежкам.

7-7) Загрузка шаблона из карты центрального файла (CF card)

- Как загружать шаблоны

A. Включите электропитание, нажав одновременно кнопки **READY** и **CF Card Download**. На экране отобразится «CF--».



CF--

B. Выберите кнопку преобразования режима.

| Кнопка режима | Описание | Отображение на экране | |
|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | Нормальный статус | Статус ошибки |
| P1 | Проверьте, на месте ли карта CF | CF. OK | CF. Er |
| P2 | Проверьте тип машины | MC. bt | MC. Er |
| P3 | Проверьте директорию, в которой сохраняются шаблоны | BL05 | BL. Er |
| P4 | Проверьте шаблоны в выбранной директории | 05.10 | 05. Er |
| P6 | Выполните загрузку | doUN | — |

C. Используйте «P1», чтобы проверить правильно ли работает CF.

- Если ошибок нет, на экране отобразится «CF.OK», а затем «Mode» (Режим).
- Если есть ошибка, на экране отобразится «CF.Er». Проверьте CF и затем нажмите «P1» снова, чтобы выяснить, правильно ли все работает.



CF. OK



ModE

D. Если CF работает правильно, нажмите на «P3» и проверьте папку (директорию), в которой сохраняются шаблоны.

- Нажмите на «P3» один раз и на экране автоматически отобразится исходное положение, в котором существует папка.
- Нажмите на «P3» снова и экране отобразится следующая папка.
- Выберите нужную вам папку и нажмите на **READY**, чтобы сохранить местоположение папки. Затем на экране появится «Mode» (Режим).



BL05



Как создать папку (директорию) в CF (необходим считывающее устройство CF).


- В CF карте создайте папку под названием «Bdtk» для машин закрепочного типа.
- Создайте папки с блоком шаблонов (можно создавать до 96 папок).
- Создайте имя папки, вводя сначала «Blk», после чего введите номер из двух цифр, например, Blk00, Blk01, Blk02, ..., Blk95.
Если этому порядку не следовать, то на экране имя папки отображаться не будет.
- Если в папке шаблонов нет, то на экране отобразится «Bl.Er».
- Считывающее устройство CF пользователь должен приобретать дополнительно.

- E. Нажмите на «P4» и выбранная папка будет проверена на наличие файлов с шаблонами.
- Нажмите на «P4» один раз и на дисплее отобразится начальная позиция файла шаблона в пределах выбранной папки.
(a) Имя папки (b) Имя файла шаблона.
 - Нажмите на «P4» снова и на дисплее отобразится позиция следующего файла шаблона.
 - Выберите нужный файл шаблона и затем нажмите на **READY**, чтобы сохранить местоположение файла шаблона. Затем на экране появится «Mode» (Режим).



05. 10

(a) (b)

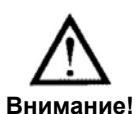

Внимание!

Как создавать файлы шаблонов (в случае SSP-WE/2.0)

- 1) В папке можно сохранять до 96 файлов шаблонов.
- 2) Создайте имя папке, вводя двузначный номер с расширением «.btk», например, 00. btk, 01. btk, 02. btk, 95. btk. Если этому порядку не следовать, то на экране имя папки отображаться не будет.
- 3) Если в папке шаблонов нет, то на экране отобразится «FL.Er».

F. Нажмите на «P4» на экране появится «г-33».



r-33

G. Используйте **+/Forward**, чтобы изменить «г-33» на «г-40».



r-40

H. Если кнопка **READY** нажата, то на экране отобразится «doUn», а затем резервный режим.



doUn



CF.OK



End

I. Когда **CF Card Download** нажата, то идет проверка, существует ли CF. Если ошибки не обнаружено, данные шаблонов переносятся. По завершении переноса данных на экране отображается «End» (Конец).

- Если имеется ошибка, то на экране появляется «CF.Er», проверьте карту CF и нажмите на P1. На дисплее отобразится «doUn» и шаблоны будут перенесены автоматически.

◀ **Внимание ▶**

Как только перенос пакета завершится, прозвучит звуковой сигнал.

J. Нажмите на кнопку **RESET**. На дисплее отобразится «CF--».

- Чтобы продолжить загрузку других шаблонов, повторите действия, указанные в Е - I
- Если необходимо загрузить шаблон из других папок, повторите процедуры, указанные выше в D – I.



CF--

K. Нажмите на **SELECT**, и на дисплее отобразится режим шитья.

◀ **Внимание ▶**

На экране отображается номер шаблона, сохраненного в памяти.

L. Используйте кнопки **-/Back** или **+/Forward** чтобы выбрать номер загруженного шаблона.



40

M. Нажмите на кнопку **READY** и нажав на педаль, начинайте шитье.


8

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК

| Применение | Индикация | Описание | Возникновение шума |
|------------|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | Er01 | Установлено «Вызов шаблона невозможен» | × |
| 2 | Er02 | Ошибка в функции шкалы | × |
| 3 | Er03 | Ошибка в расположении игловодителя | × |
| 4 | Er04 | Ошибка в границе перемещения | × |
| 5 | Er05/Err55 | Ошибка в расположении зажима | × |
| 6 | Er06 | Не может перемещаться в исходное положение X в заданное время | × |
| 7 | Er16 | Не может перемещаться в исходное положение Y в заданное время | × |
| 8 | Er36 | Отсутствует провод исходного положения/ не срабатывает датчик исходного положения XY | ○ |
| 9 | Er07 | Для пневматического типа (НА), если пневматическое усилие ниже стандартного | × |
| 10 | Er08 | Ошибка версии ПЗУ при установке новой цифровой платы | × |
| 11 | Er10 | Сигнал, что счетчик установлен на «0» | × |
| 12 | Er11 | Точечное отверстие не может подниматься или опускаться | × |
| 13 | Er12 | Отсутствует или плохое масштабируемое ПЗУ | ○ |
| 14 | Er13 | Форматирование не закончено | ○ |
| 15 | Er14 | Не работает вентилятор SPMS | ○ |
| 16 | Er15 | Ошибка узнавания типа основного привода | × |
| 17 | 60, 61 | Ошибка контакта синхронизатора | ○ |
| 18 | 126 | Ошибка в коммутационном цикле мотора основного вала | ○ |
| 19 | Er70 | Ошибка выкл. сервомотора-X | ○ |
| 20 | Er71 | Ошибка выкл. сервомотора-Y | ○ |
| 21 | Er72 | Ошибка выкл. сервомотора-P | ○ |
| 22 | 127 | Ошибка кодировочного устройства AB | ○ |
| 23 | 128 | Ошибка кодировочного устройства RST | ○ |
| 24 | 129 | Перегрузка мотора основного вала | ○ |
| 25 | 130 | Ошибка в сигнале синхронизаторе | ○ |
| 26 | 9999 | Ошибка в типе основного вала | ○ |
| 27 | EEPr | ошибка EEPROM (электронно-перепрограммируемая постоянная память) | ○ |
| 28 | CE17, LC18 BC20, AC19 | Повреждена связь во внутренней цепи платы центрального процессора (CPU) | ○ |
| 29 | oPEN | Головка машины откинута сбоку для типа прямого соединения | ○ |
| 30 | orLd | Перенапряжение | ○ |


* Сигал об ошибке ○: зуммер звучит, ×: зуммер не звучит

- * Провод, подсоединяемый к блоку управления (прямое подсоединение)

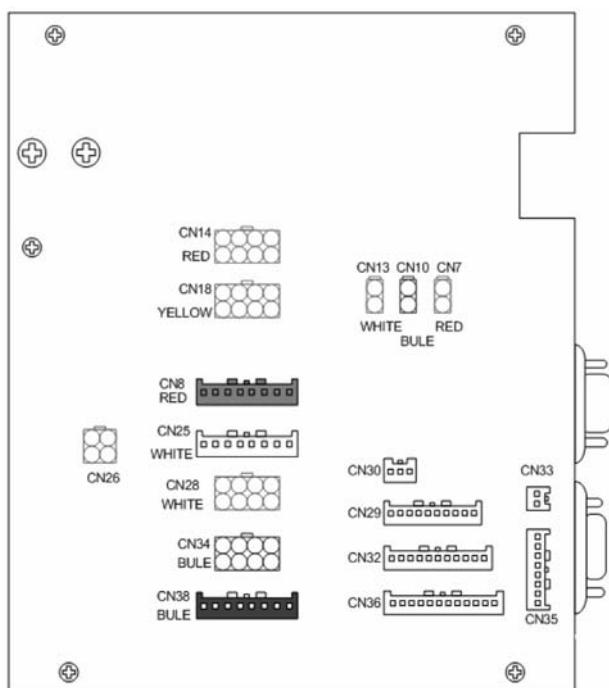


[Задняя крышка блока управления]

| Провод | Машина | Блок управления |
|--|--------|-----------------|
| Провод соленоида прижимной лапки (не используется) | - | CN17 |
| Провод соленоида обрезки нити | (17) | CN10 |
| Провод соленоида обдувателья (не используется) | - | CN13 |
| Соединительный провод мотора основного вала | (16) | CN26 |
| Кодировочное устройство оси X | (1) | CN25 |
| Кодировочное устройство оси Y | (2) | CN38 |
| Кодировочное устройство оси P | (3) | CN8 |
| Кабельная перемычка прижимной лапки | (14) | CN33 |
| Входной провод переключателя прижимной лапки | (13) | CN35 |
| Провод переключателя предохранителя головки | (22) | CN29 |
| Пневматический вывод и дополнительный входной провод | (21) | CN32 |
| Провод датчика исходного положения X, Y | (10) | CN36 |
| Если используется лазерная указка | - | CN30 |
| Мотор оси Q (должен использоваться) | - | CN18 |
| Питание мотора оси P | - | CN14 |
| Питание мотора оси | - | CN30 |
| Питание мотора оси Y | - | CN30 |

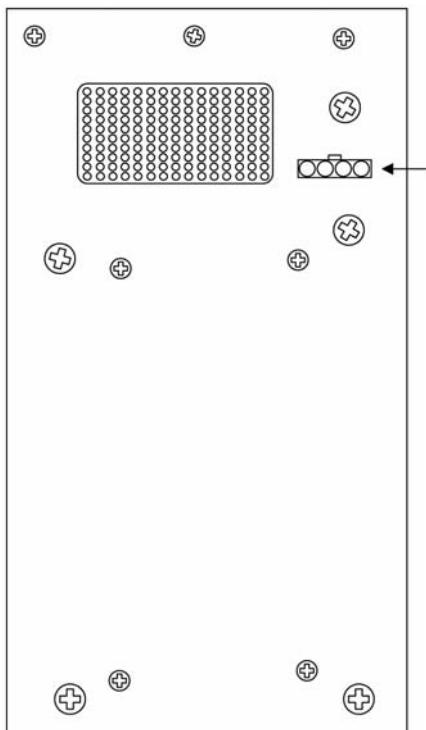

[Левая боковая крышка блока управления]

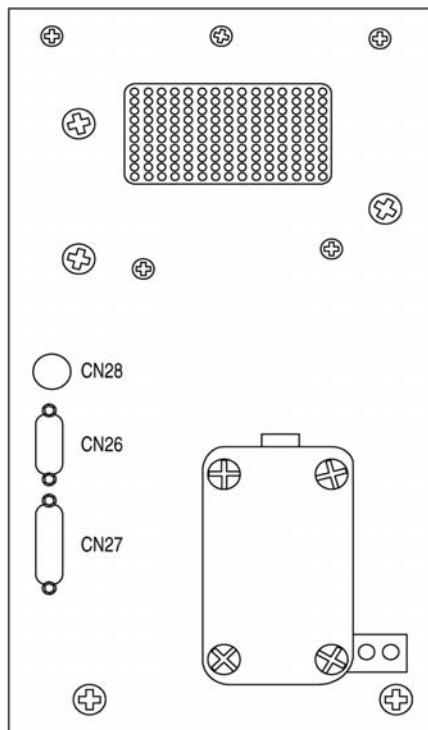


[Правая боковая крышка блока управления]

| Провод | Машина | Блок управления |
|------------------------------------|--------|-----------------|
| Внешний провод подводимой мощности | ② | - |

| Провод | Машина | Блок управления |
|---|--------|-----------------|
| Провод подводимой мощности кодировочного устройства (Sanyo) основного вала | (15) | CN26 |
| Соединительный провод коробки управления | ⑦ | CN27 |
| Провод подводимой мощности синхронизатора (только для машин переменного типа) | - | Не использ. |

► Блок-схема машины серии SPS/E-BS(R)12XX

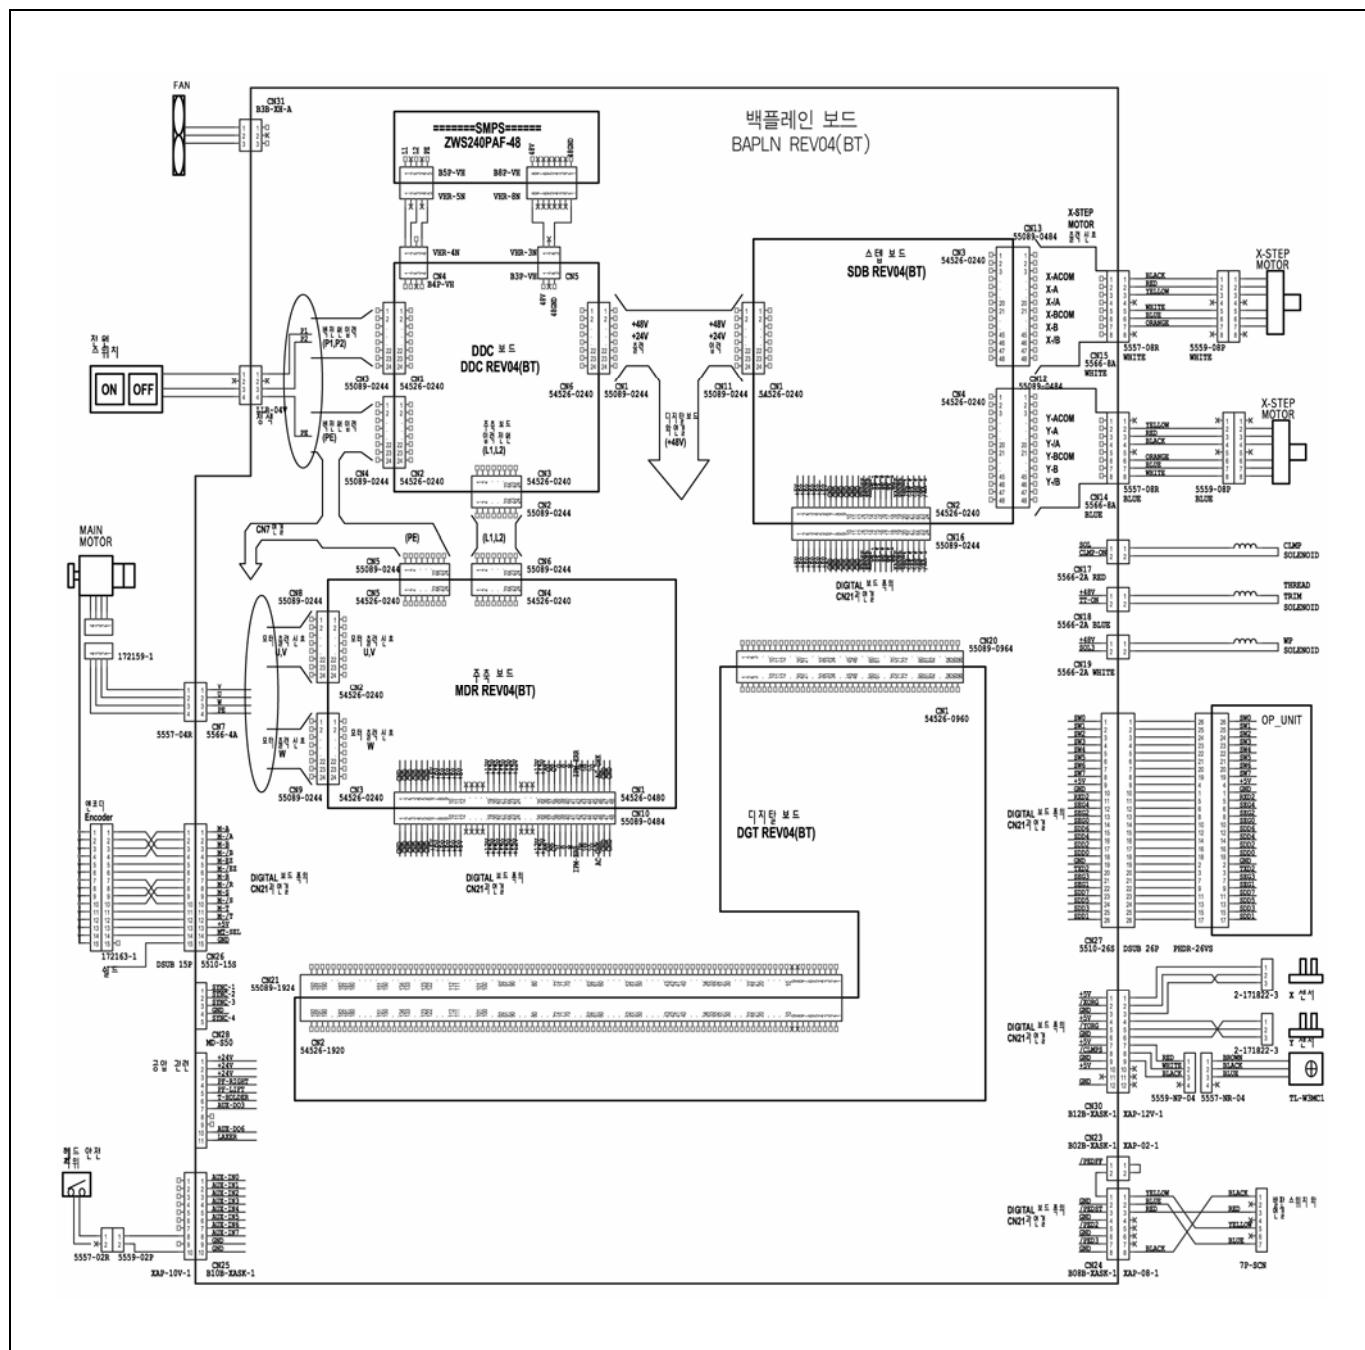

9

КАК ВЫБРАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ШИТЬЯ

9-1) Серия BS(R)1201

| Приме- нение | No. | Шаблон | Кол- во стеж- ков | Диапазон шитья | |
|----------------------------------|-----|--------|----------------------------|-------------------|-------|
| | | | | X(мм) | Y(мм) |
| Для тяжелых и обычных материалов | 1 | | 28 | 10 | 2 |
| | 2 | | | 16 | 2.5 |
| | 3 | | 36 | 10 | 2 |
| | 4 | | | 16 | 2.5 |
| | 5 | | 42 | 10 | 2 |
| | 6 | | | 16 | 2 |
| | 7 | | | 16 | 2.5 |
| | 8 | | | 24 | 3 |
| | 9 | | 56 | 24 | 3 |
| | 10 | | 64 | 24 | 3 |
| Для тонких материалов | 11 | | 21 | 6 | 2.5 |
| | 12 | | 28 | 6 | 2.5 |
| | 13 | | 36 | 6 | 2.5 |
| Для трикотажа | 14 | | 14 | 8 | 2 |
| | 15 | | 21 | 8 | 2 |
| | 16 | | 28 | 8 | 2 |
| Прямая линия | 17 | | 21 | 10 | 0 |

| Приме- нение | No. | Шаблон | Кол- во стеж- ков | Диапазон шитья | |
|-----------------|-----|--------|-------------------------|-------------------|-------|
| | | | | X(мм) | Y(мм) |
| Прямая линия | 18 | | 28 | 10 | 0 |
| | 19 | | | 25 | 0 |
| | 20 | | 36 | 25 | 0 |
| | 21 | | 41 | 25 | 0 |
| | 22 | | 44 | 35 | 0 |
| Полукруг | 31 | | 42 | 11 | 7 |
| | 32 | | 42 | 11 | 7 |

| Вертикальный | | | | |
|----------------|--------|----|----|----|
| No. | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Шаблон | | | | |
| Кол-во стежков | 28 | 36 | 42 | 56 |
| Диапазон шитья | X (мм) | 4 | 4 | 4 |
| | Y(мм) | 20 | 20 | 20 |

| Линейный вертикальный | | | | |
|-----------------------|--------|----|----|----|
| No. | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Шаблон | | | | |
| Кол-во стежков | 18 | 21 | | 28 |
| Диапазон шитья | X (мм) | 0 | 0 | 0 |
| | Y(мм) | 20 | 10 | 20 |

9-2) Серия BS(R) 1202

| № шаблона | Шаблон | № нитей | Диапазон шитья | |
|-----------|--------|---------|----------------|-------|
| | | | X(мм) | Y(мм) |
| 1 | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| 2 | | 8-8 | 3.4 | 3.4 |
| 3 | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 4 | | 12-12 | 3.4 | 3.4 |
| 5* | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| 6* | | 8-8 | 3.4 | 3.4 |
| 7* | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 8* | | 12-12 | 3.4 | 3.4 |
| 9 | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| 10 | | 8-8 | 3.4 | 3.4 |
| 11 | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 12 | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| 13 | | 8-8 | 3.4 | 3.4 |
| 14 | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| *15 | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| 16* | | 8-8 | 3.4 | 3.4 |
| 17* | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |

| № шаблона | Шаблон | № нитей | Диапазон шитья | |
|-----------|--------|---------|----------------|-------|
| | | | X(мм) | X(мм) |
| 18 | | 6 | 3.4 | 0 |
| 19 | | 8 | 3.4 | 0 |
| 20 | | 10 | 3.4 | 0 |
| 21 | | 12 | 3.4 | 0 |
| 22 | | 16 | 3.4 | 0 |
| 23 | | 6 | 0 | 3.4 |
| 24 | | 10 | 0 | 3.4 |
| 25 | | 12 | 0 | 3.4 |
| 26 | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| 27 | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| *28 | | 6-6 | 3.4 | 3.4 |
| *29 | | 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 30 | | 5-5-5 | 2.9 | 2.5 |
| 31 | | 8-8-8 | 2.9 | 2.5 |
| 32 | | 5-5-5 | 2.9 | 2.5 |
| 33 | | 8-8-8 | 2.9 | 2.5 |

- ※ Расширение и сужение границ шитья (Х и У) стандартного шитья, показанного выше, составляет 100 %. 66 шаблонов, включая 33 шаблона можно обеспечить дополнительно.
 - ※ В случае использования шаблона, обозначенного звездочкой (*), шаблона шитья №, нить обрезается после окончания первого шитья, чтобы убрать линию через шаблоны шитья. В машинах серий SPS/A (или SPS/E-BS(R) 1202-01 и 02 нажмите на педаль еще раз по окончании первого шитья или непрерывно нажимайте и отпускайте педаль до тех пор, пока не начнете второе шитье. В машинах серий SPS/E-BS (R) 1202-03 – достаточно одного раза нажатия на педаль.
- Если центральное расстояние между используемыми отверстиями для петель не соответствует стандартному диапазону шитья Шаблона Шитья №, увеличьте или уменьшите диапазон шитья, чтобы его отрегулировать.
 - После того, как вы измените номер шаблона шитья и диапазон шитья (Х, У), не забудьте проверить соответствует ли острье иглы петле согласно разделу Проверка формы шаблона.
 - Степень увеличения и уменьшения зависит от диапазона шитья.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Зона шитья X, Y (мм) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
| Расширение и сужение (%). | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 118 | 126 | 132 | 138 | 153 | 165 | 176 | 182 | 188 |

10. ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

SPS / SUNSTAR / SPS / SUNSTAR / SPS / SUNSTAR / SPS / SUNSTAR / 2000

Серия SPS/E

- ① **Обычное шитье:** Шитье осуществляется после установки шаблона шитья, расширения или сужения границ шитья и скорости шитья.
- ② **Подтверждение выбранного шаблона.** Использование программы пользователя: удобно вызывать шаблон шитья, который вы часто используете.
- ③ **Использование комбинированной функции:** шитье с комбинированием шаблонов в необходимом вам порядке.
- ④ **Подтверждение шаблона шитья:** подтверждение того, что шаблон шитья и пластина прижимной лапки соответствуют друг другу.

* Ссылка: нажатием на переключатель включите электропитание.

1. Регистрация программы пользователя



2. Использование комбинированной функции



3. Изменение параметра



4. Возврат параметра в исходное положение



5. Проверка машины



6. Регулировка инерции



7. Форматирование масштабируемой памяти



① Обычное шитье:

Шитье осуществляется после установки шаблона шитья, расширения или сужения границ шитья и скорости шитья.




② Использование программы:

Удобно вызывать шаблон шитья, который вы часто используете.




③ Использование комбинированной функции:

Шитье с комбинированием шаблонов в необходимом вам порядке.

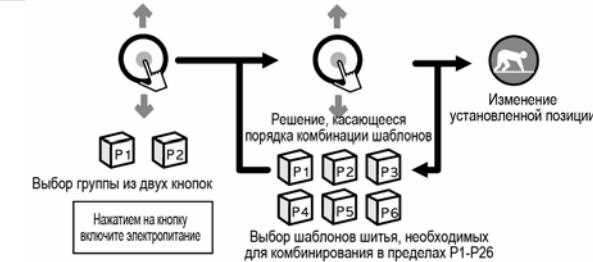

④ Подтверждение шаблона шитья:

Подтверждение того, что шаблон шитья и пластина прижимной лапки соответствуют друг другу.

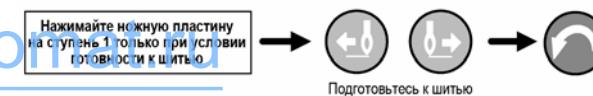

www.promelectroavto.ru



По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97
или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт
www.krung.ru

www.promelectroavtomat.ru